



## instruction manual

**bedienungsanleitung  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo**




### MS 8250B



Made for Europe



**home**  
by somogyi

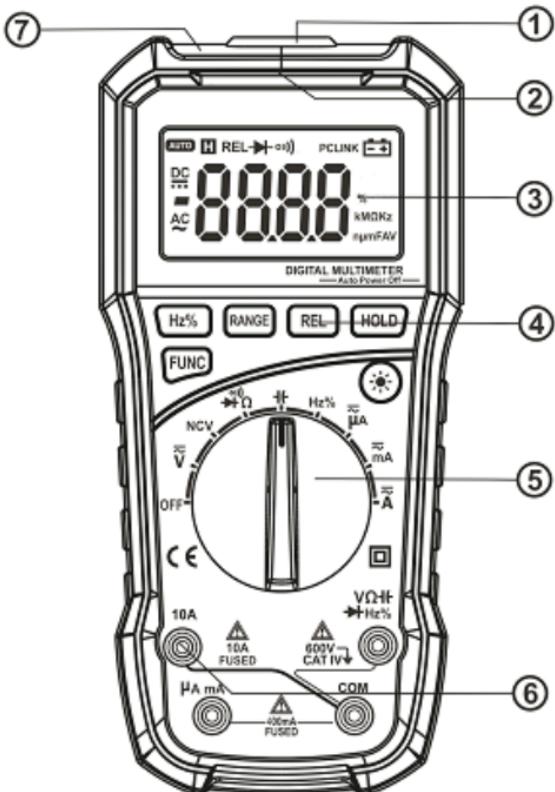

#### EN Front panel

1. USB port
2. phase detector indicator
3. LCD
4. pushbuttons
5. selector knob
6. input sockets
7. sensor area of contact free phase detector

#### DE Frontplatte

1. USB-Schnittstelle
2. Leuchtmelder des Phasenprüfers
3. LCD
4. Drucktaster
5. Drehschalter
6. Eingangsbuchsen
7. Sensorbereich für den berührungslosen Phasenprüfer

#### HU Előlap

1. USB csatlakozóaljzat
2. fáziskereső visszajelző
3. LCD
4. nyomógombok
5. forgókapcsoló
6. bemeneti aljzatok
7. érintés nélküli fáziskereső érzékelési területe.

#### SK Predný panel

1. USB pripojovacia zásuvka
2. kontrolka skúšačky fáz
3. LCD
4. tlačidlá
5. otočný prepínač
6. vstupné zásuvky
7. miesto snímania bezdotykovej skúšačky fáz

#### RO Panoul frontal

1. conector USB
2. indicatorul luminos aferent functiei de detectare a fazei circuitelor electrice
3. afisaj cu cristale lichide (LCD)
4. butoane de comandă
5. comutator rotativ
6. borne de intrare
7. zona senzorului care detectează fază circuitelor electrice (fără a fi nevoie de realizarea contactului)

#### SRB Prednja ploča

1. USB utičnica
2. indikator ispitivača faze
3. LCD displej
4. tasteri
5. obrtni prekidač
6. utičnice za merné kablove
7. površina detektora bezkontaktnog ispitivača faze

#### SLO Prednja ploča

1. USB utičnica
2. indikator ispitivača faze
3. LCD displej
4. tasteri
5. obrtni prekidač
6. utičnice za merné kablove
7. površina detektora bezkontaktnog ispitivača faze

**Overview**

This digital multimeter was designed with a view to comply with the safety requirements of standard IEC 61010-1. Complies with 600 V CAT III and 1000 V CAT II measurement categories and Category 2 contamination requirements. Before using this instrument, please read this instruction manual and observe the relevant safety precautions.

CAT IV: Measurements on low voltage power sources. For example, consumption meters, input cabinets, primary surge protection devices

CAT III: Measurements inside buildings or plants. For example, fixed equipment, distribution panel, cabling, bus bars, switches, surge protection distribution box, etc.

CAT II: Measurements on circuits that are directly connected to low voltage circuits. For example, measurements on household appliances, portable devices and similar equipment.

CAT I: Measurements on electric circuits that are not directly connected to mains.

- Before turning the limit selection switch, disconnect the probe cable from the measurement circuit.
- Never perform resistance or interruption measurements on energized circuits.
- When performing measurements on TV sets or circuits with high AC, always remember that there might be high amplitude voltage on the test points, which can damage the multimeter.
- If the voltage to be tested exceeds the effective value of 60 V DC or 30 V AC, work carefully in order to avoid sustaining an electric shock.
- If the battery symbol appears on the display, the battery must be replaced immediately. Low battery voltage may result in measurement errors, electric shock, or even injury.
- Keep your fingers away from the connecting sockets.
- Do not use the multimeter in the presence of flammable gas, vapours or dust.
- Before each use, check the unit in order to ensure proper operation (e.g., using a known voltage source).
- When measuring CAT IV voltage, the voltage may not exceed 600 V.

**⚠ Warning!** These operating instructions contain the information and warnings required for the safe use and maintenance of the unit. Read and understand the instructions for use before using the device. Failure to understand the instructions or observe the warnings can result in serious personal injury or property damage. For your safety, please use the probe cable included with the multimeter. Before use, please check that your multimeter is intact and serviceable.

**Safety Markings**

Important warning Read the contents of the instruction manual.



Risk of electric shock!



Grounding



Double grounding  
(Contact protection class II)

**Maintenance**

In order to split the outer shell of the multimeter or remove the battery compartment first unplug the probe cable. Before opening the multimeter, remove the battery and check that there is no static electricity charge present to ensure that the multimeter's components are not damaged. Before opening the multimeter, you should be aware that dangerous voltage may be present in some of the capacitors even if the device is switched off. The calibration, maintenance and servicing of the multimeter should only be performed by a specialist who is completely familiar with the operation of the multimeter and the shock hazard involved. If not planning to use the multimeter for an extended period of time, please remove the battery and avoid storing the unit in excessively warm or humid environments. If necessary, replace the fuse with one matching the parameters below:

F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V

F2: 6x30 mm, F10 A / 500 V

Do not use any abrasives or solvents on the device. Only use a damp cloth or mild detergent for cleaning the unit.

**During Use**

- If the unit is used near strong electromagnetic interference, please note that the multimeter's operation can become unstable or it may indicate malfunction.
- Never exceed the safety limits which are specified in the instructions for each measurement range.
- Never use the unit without its rear panel fully attached.
- Remove from circuit and discharge the high voltage capacitors before measuring resistance, interruption, diodes or capacity.
- Be very careful when working with bare cables or bus bars.
- If any irregular operation is detected on the multimeter, immediately switch it off and have it serviced.
- If the value to be measured is unknown, check the highest possible measurement range on the multimeter, or whenever possible, select the automatic measurement range mode.

**General description**

This instrument features a 4 digit, 7-segment display. It can be used to measure direct current, alternating current, DC voltage, AC voltage, resistance, frequency, capacity, duty factor, diodes, and interruption. Features a contact free phase detector function. Capable of performing relative measurements, has background illumination, and automatically or manually switches measurement ranges. The reading can be saved on the display. Switches off automatically. The multimeter can be connected to a PC via a USB port.

**Display symbols**

	low battery	REL	relative reading saved
	negative input polarity	%	duty factor measurement
	AC voltage/alternating current	mV, V	voltage measurement
	DC voltage/direct current	µA, mA, A	current measurement
	diode test	Ω, KΩ, MΩ	resistance measurement
	interruption test	Hz, KHz, MHz	frequency measurement
	automatic measurement	nF, µF	capacity measurement
	range change	PCLINK	computer connection
	reading saved		

**Pushbuttons**

**FUNC** If more than one secondary function is available at any given dial setting, this pushbutton can be used to toggle them. Each push of the button shifts to the next function.

**RANGE** Manual measurement range selection pushbutton: Pressing the button once will cause the multimeter to enter manual measurement range mode, and each addition press will shift it to the next measurement range. Keeping the button pressed for 2 seconds will cause the unit to return to automatic measurement range selection. Frequency and capacity measurement only works with automatic measurement range selection.

**REL** Relative value. The current reading is stored at the moment the button is pressed, the "REL" symbol appears on the display and the display is cleared. Afterwards, the reading appearing on the display will be of a value relative to the previous one. Pressing the button again or changing functions will cause the instrument to clear the relative reading.

**HOLD** Pressing this button will store the measured reading on the display. Pressing the button again or changing functions will cause the instrument to clear the data.

**Hz%** Frequency/duty factor measurement toggle button. Each push of the button shifts to the next function.



Pressing this button will turn on the backlight for approx. 20 seconds.

## Input sockets

<b>COM</b>	common socket for all quantities to be measured (negative)
<b>VΩHz%</b>	voltage, resistance, capacity, frequency, duty factor and diode tester
<b>µAmA</b>	input (positive)
<b>10 A</b>	current (0 – 400 mA), input (positive) current (400 mA - 10 A) input (positive)

## Accuracy

Accuracy is ensured for one year after calibration, at an operating temperature of 18 °C – 28 °C and a relative humidity of 0%–75%.

## FEATURES

### Battery saver function

In order to conserve power, the multimeter automatically switches to sleep mode after approx. 30 minutes if no measurement is performed or function is changed. The unit switches back on when a button is pressed.

### Contact free phase detection (NCV)

Set the dial to the "NCV" position. If the multimeter's front (indicated by 7 in figure) is brought close to a live conductor, the multimeter's light (indicated by 2 in figure) and buzzer will activate. Precondition for activation: voltage exceeding 110 V AC RMS.

**Note:** Do not rely solely on the instrument, as dangerous voltage may still be present in the conductor being tested even if there is no indication. Detection can depend on the type of socket, the thickness of insulation, RF interference and other factors, which can falsify the measurement.

### DC voltage measurement ( $\bar{V}$ )

Connect the red probe cable to the  $\frac{\text{VΩHz}}{\text{Hz}}$  socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the voltage measurement position. Use the "FUNC" pushbutton to set the DC voltage ( $\frac{\text{V}}{\text{mV}}$ ) function. Connect the measurement probes to the circuit to be measured. Note: The reading can be unstable, especially in the 400 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
400 mV	0.1 mV	$\pm(0.8\% \text{ offset} + 3 \text{ digits})$
4 V	1 mV	$\pm(0.5\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

Input impedance: 10 MΩ. Surge protection: In 400 mV measurement range: 250 V DC or AC RMS. In 4 V – 600 V measurement range: 600 V DC or AC RMS. Maximum input voltage: 600 V DC

### DC measurement ( $\bar{\mu}\text{AmA}$ )

Connect the black probe cable to the "COM" socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

Current to be measured	Red probe cable connection (socket)	Dial setting
0 – 4 mA	$\mu\text{A}$ mA	$\bar{\mu}\text{A}$
4 – 400 mA	$\mu\text{A}$ mA	$\bar{\text{mA}}$
0.4 – 10 A	10 A	$\bar{\text{A}}$

Use the "FUNC" pushbutton to set the DC ( $\frac{\text{DC}}{\text{mA}}$ ) function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
400 µA	0.1 µA	$\pm(0.8\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$
4 mA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	
10 A	10 mA	$\pm(1.2\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$

Overload protection: An F400 mA / 1000 V fuse at the "µAmA" socket while an F10 A/500 V fuse at the "10 A" socket. If the measured current is greater than 5 A, the duration of continuous measurement should not exceed 10 seconds.

### Measurement of AC voltage ( $\bar{V}$ )

Connect the red probe cable to the  $\frac{\text{VΩHz}}{\text{Hz}}$  socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the voltage measurement position. Use the "FUNC" pushbutton to set the AC voltage ( $\frac{\text{AC}}{\text{mV}}$ ) function. Connect the measurement probes to the circuit to be measured. Note: The reading can be unstable, especially in the 400 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
400 mV	0.1 mV	$\pm(1\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$
4 V	1 mV	$\pm(0.8\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1.2\% \text{ offset} + 3 \text{ digits})$

Input impedance: 10 MΩ. Maximum input voltage: 600 V AC RMS. Measuring range: 50 Hz – 60 Hz

### Measurement of AC ( $\bar{\mu}\text{AmA}$ )

Connect the black probe cable to the "COM" socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

Current to be measured	Red probe cable connection (socket)	Dial setting
0 – 4 mA	$\mu\text{A}$ mA	$\bar{\mu}\text{A}$
4 – 400 mA	$\mu\text{A}$ mA	$\bar{\text{mA}}$
0.4 – 10 A	10 A	$\bar{\text{A}}$

Use the "FUNC" pushbutton to set the AC ( $\frac{\text{AC}}{\text{mA}}$ ) function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
400 µA	0.1 µA	$\pm(1.5\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$
4 mA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$

Overload protection: An F400 mA / 1000 V fuse at the "µAmA" socket while an F10 A/500 V fuse at the "10 A" socket. Measuring range: 50 Hz – 60 Hz. If the measured current is greater than 5 A, the duration of continuous measurement should not exceed 10 seconds.

### Frequency measurement

Connect the red probe cable to the  $\frac{\text{VΩHz}}{\text{Hz}}$  socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the "Hz%" position. Use the "Hz%" pushbutton to set the frequency (Hz) function. Connect the measurement probe to the circuit to be measured. Note: Frequency measurement only works with automatic measurement range selection. Do not exceed the input voltage, as this will damage the instrument.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
5 Hz	0.01 Hz	$\pm(0.5\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$
50 Hz	0.1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5MHz	10kHz	

Input voltage: 3 V AC. Over-voltage protection: 250 V DC or 250 V AC RMS

### Duty factor measurement

Connect the red probe cable to the  $\frac{\text{VΩHz}}{\text{Hz}}$  socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the "Hz%" position. Use the "Hz%" button to set the duty factor function (%). Connect the measurement probe to the circuit to be measured.

**Note:** Do not exceed the input voltage, as this will damage the instrument.

Measuring range	Resolution
10 – 95%	0.1%

Input voltage: 3 V AC. Over-voltage protection: 250 V DC or 250 V AC RMS

## Diode and interruption testing

**Diode testing:** Connect the red probe cable to the **VQ-Hz%** socket, and the black one to the "COM" socket (the red probe is for "+" polarity). Set the dial to the **H** position. Use the "FUNC" pushbutton to set the diode testing (**►►**) function. Connect the red probe cable to diode's anode, and the black one to its cathode. The display will show the diode's approximate forward voltage. If the connection is reversed, "OL" will appear in the display.

**Interruption testing:** Connect the red probe cable to the **VQ-Hz%** socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the **H** position. Use the "FUNC" pushbutton to set the interruption testing (**•••**) function. Connect the measurement probe to the circuit to be tested. If the circuit is connected to a power source, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement. Short-circuits (less than 50 Ω) will be indicated by the built-in buzzer.

Function	Resolution	Measuring environment
<b>►►</b>	1 mV	Measurement current: approx. 1mA Idle voltage: approx. 3.3 V
<b>•••</b>	The built-in buzzer will activate below 50 Ω	Idle voltage: approx. 1.2 V

Overload protection: 250 V DC or 250 V AC RMS.

## Capacity measurement (**H**)

Connect the red probe cable to the **VQ-Hz%** socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the **H** position. Connect the measurement probe to the circuit to be measured. If the capacitor to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement.

**Note:** Capacity measurement only works with automatic measurement range selection. When performing measurements please note that the larger the capacity (μF) being measured, the more time it takes for the multimeter to take an accurate measurement.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
40 nF	10 pF	±(3.0% offset + 5 digits)
400 nF	100 pF	
4 μF	1 nF	
40 μF	10 nF	
100 μF	100 nF	

Overload protection: 250 V DC or AC RMS

## Resistance measurement (**Ω**)

Connect the red probe cable to the **VQ-Hz%** socket, and the black one to the "COM" socket. (The red probe cable is "+" polarity). Set the dial to the **H** position. Use the "FUNC" pushbutton to set the resistance measurement (Ω) function. If the resistor to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
400 Ω	0.1 Ω	±(1% offset + 5 digits)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	
10 MΩ	10 kΩ	±(1.2% offset + 15 digits)

Open circuit voltage: approx. 0.4 V

Over-voltage protection: 250 V DC or AC RMS

## Battery and fuse replacement

If the **!** icon appears on the display, the batteries require replacing. The fuse only needs to be replaced rarely due to errors associated with use. Prior to replacing the battery/fuse, turn off the instrument and unplug the probe cables. When replacing batteries, remove the screw from the back panel/when replacing the fuse first remove the battery compartment lid then also remove the screw located below the instrument support arm on the back panel. Lift off the cover. Replace the battery/fuse. Observe the correct polarity. Secure the cover(s) using the screw(s). Replace the battery/fuse. Observe the correct polarity. Replace the cover and tighten the screws.

## Warning:

Before opening the instrument, make sure that the probe cable has been removed from the measuring circuit.

Replace and tighten the screws so that the device operates in a stable manner during use and accident hazards are avoided.

**Accessories:** • Instructions for Use • probe cable • USB connector • software/driver CD • 9 V (6F22) battery • box



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health.

Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## Specifications


- measurement category: CAT IV 600 V and Category 2 contamination
- fuses: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V quick blow; 6x30 mm, F 10 A / 500 V quick blow
- ambient temperature and humidity: 0 – 40 °C
- operating altitude: <2000 m
- storage temperature and humidity: -10 ~ 50 °C
- maximum allowed voltage between the measurement device and ground: 600 V DC or AC RMS
- display: 4 digit LCD display
- max. value appearing on display: 3999
- sampling frequency: approx. 3 / second
- power supply: 9 V (6F22) battery
- reading over measurement limit: "OL" appears in the display window.
- polarity indication: "-" is displayed for negative polarity.
- exhausted battery: "E" icon appears on the display.
- dimensions: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- weight: approx. 250 g (without battery)

## Connecting to your computer & software use

Install the software and the multimeter's driver from the media corresponding to your operating system. Connect the instrument to the computer (the "PCLINK" icon will appear in the display window). If necessary, adjust the input so that the software can connect to the multimeter.

## The button and tab functions are described in the following table.

	Input selector		Zoom in on plot
	Start measurement		Y axis max. value
	Stop measurement		increase/decrease
	Y axis max. value		Clear plot or table
	Clear minimum/maximum value		Save to .txt format
	Moves to beginning of plot		Save to .xls format
	Moves to previous plot		
	Moves to next plot		
	Moves to end of plot		
	Measured minimum value		
	Measured maximum value		

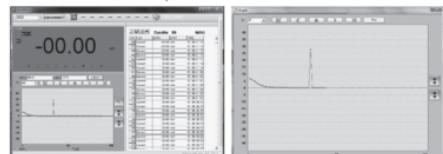

## DE

**Allgemeines:** Dieses Digitalmultimeter ist so konzipiert, dass es die Sicherheitsanforderungen der Norm IEC 61010-1 erfüllt. Es entspricht den Messkategorien 600 V CAT III und 1000 V CAT II, sowie der Verschmutzungsklasse 2. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einsatz des Gerätes durch und beachten Sie die einschlägigen Sicherheitsvorschriften. CAT IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstantz, z.B.: Zähler, Schaltschränke, primärer Überspannungsschutz. CAT III: Messungen in Gebäuden und Betriebsräumen, z.B.: ortsfeste Anlagen, Verteilertableau, Verkabelung, Sammelschiene, Umschalter, Überspannungsschutzverteiler usw. CAT II: Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mit dem Niederspannungsnetz haben, z.B. Messung von Haushaltsgeräten, tragbare Elektrogeräte und ähnlichen Anlagen. CAT I: Messungen an Stromkreisen, die keine direkte Verbindung zum Netz haben.

**Achtung!** Die Bedienungsanleitung enthält die für den sicheren Einsatz und Wartung erforderlichen Informationen und Warnhinweise. Lesen Sie und interpretieren Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts. Fehlendes Verständnis der Anweisungen und Nichtbeachtung der Warnhinweise können zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Bitte benutzen Sie die dem Multimeter beigelegten Messkabel für Ihre Sicherheit. Überprüfen Sie sie vor der Benutzung und vergewissern Sie sich von der Intaktheit des Gerätes.

### Sicherheitshinweise

- Wichtiger Hinweis!
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag!.
- Erdung
- Schutzisolierung (Schutzklasse II)

### Wartung

Zum Öffnen der Außenverkleidung des Multimeters oder zum Entfernen des Batteriefachs vorher Messkabel trennen. Vor dem Öffnen des Multimeters Batterie entfernen und auf statische Elektrizität prüfen, um Schäden an den Multimeterkomponenten vorzubeugen. Vor dem Öffnen des Multimeters müssen Sie beachten, dass gefährliche Hochspannungen selbst bei ausgeschaltetem Zustand an einigen Kondensatoren des Multimeters anliegen können. Kalibrierung, Wartung, Instandsetzung und sonstige Maßnahmen am Multimeter dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die mit dem Multimeter und der Stromschlaggefahr vertraut sind. Bei längerem Nichtgebrauch Batterie aus dem Multimeter entnehmen und bei der Lagerung Umgebung mit hohen Temperaturen bzw. Luftfeuchtigkeit vermeiden. Bei Bedarf Schmelzsicherung gegen ein Ersatzstück mit den folgenden Parametern austauschen:  
F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V, F2: 6x30 mm, F10 A / 500 V

Benutzen Sie keine Schleifmittel oder Lösemittel am Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch oder mildem Reiniger.

### Betrieb

- Beim Einsatz des Gerätes in der Nähe bedeutender elektromagnetischer Interferenz sollten Sie beachten, dass die Funktion des Multimeters instabil werden oder Fehler anzeigen könnte.
- Überschreiten Sie nie die Sicherheitsgrenzwerte nach den Vorgaben der Bedienungsanleitung für jeden Messbereich.
- Vor der Messung von Widerstand, Unterbrechung, Diode oder Kapazität Stromkreis von der Spannungsquelle trennen und Hochspannungskondensatoren entladen.
- Gehen Sie bei der Arbeit mit blanken Leitungen oder Schienen immer sehr vorsichtig vor.
- Bei ungewöhnlichen Erscheinungen am Multimeter ist das Multimeter unverzüglich auszuschalten und instand zu setzen.
- Bei unbekannten Messwerten den höchsten verfügbaren Messbereich am Multimeter anwählen bedienungsweise wo es möglich ist, Betriebsart mit automatischer Messbereichsauswahl einschalten.
- Vor dem Umschalten des Messbereichswahlschalters Messkabel aus dem Messkreis entfernen.

• Führen Sie nie Widerstands- oder Unterbrechungsmessungen an strombeaufschlagten Kreisen durch.

- Bei Messungen am Fernseher oder an Wechselstromkreisen sollten Sie stets beachten, dass Durchgangsspannungen mit hoher Amplitude, die das Multimeter beschädigen, an den Testpunkten vorkommen können.
- Überschreitet die zu prüfende Spannung den Wert von 60 V DC oder 30 V AC effektiv, so ist eine sorgfältige Arbeitsweise zur Vermeidung von Stromschlag erforderlich.
- Ist das Batteriesymbol an der Anzeige ersichtlich, so ist die Batterie unverzüglich zu ersetzen. Niedrige Batteriespannung kann zu Messfehlern, möglicherweise zum Stromschlag oder Personenschäden führen.
- Halten Sie Ihre Finger bei der Messung von den Anschlussbuchsen fern.
- Benutzen Sie das Multimeter nicht in der Nähe von explosionsgefährlichem Gas, Dampf oder Staub.
- Überprüfen Sie das Gerät für die richtige Funktion vor dem Gebrauch immer (z.B. mit einer bekannten Spannungsquelle).
- Bei der Messung von Spannungen der Kategorie CAT IV darf die Spannung 600 Volt nicht überschreiten.

### Allgemeine Beschreibung

Dieses Digitalmultimeter ist mit einer 4 stelligen 7-Segment-Anzeige ausgeführt. Es kann für die Messung von Gleichstrom, Wechselstrom, Gleichspannung, Wechselspannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, relativer Einschaltdauer, Dioden und Unterbrechung benutzt werden. Das Gerät besitzt eine berührungslose Phasenprüfunktion. Es kann Relativmessungen ausführen, verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und wechselt automatisch oder manuell zwischen Messbereichen. Der Messwert kann an der Anzeige festgehalten werden. Automatische Ausschaltung. Das Multimeter kann über eine USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden.

### Anzeigesymbole

	niedrige Batteriespannung	REL	Relativwert gespeichert
	negative Eingangspolarität	%	relative
	Wechselspannung/Wechselstrom		Einschaltdauermessung
	Gleichspannung/Gleichstrom	mV, V	Spannungsmessung
	Diodentest	µA, mA, A	Strommessung
	Unterbrechungsprüfung	Ω, kΩ, MΩ	Widerstandsmessung
	automatische	Hz, kHz, MHz	Frequenzmessung
	Messbereichsumschaltung	nF, µF	Kapazitätsmessung
	Messwert festgehalten	PCLINK	Verbindung zum PC

### Drucktasten

**FUNC** Sind mehrere Unterfunktionen in einer bestimmten Position des Drehschalters verfügbar, so erlaubt diese Drucktaste eine Wahl unter den Funktionen. Bei jedem Tastendruck wird die nächste Funktion aktiviert.

**RANGE** Drucktaste für den manuellen Messbereichswchsel: beim ersten Tastendruck wird die Betriebsart mit manuellem Messbereichswchsel aktiviert und bei jedem nachfolgenden Tastendruck wird auf den nächsten Messbereich gewechselt. Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät erneut mit automatischem Messbereichswchsel zu benutzen. Bei Frequenz- und Kapazitätsmessung ist nur der automatische Messbereichswchsel verfügbar.

**REL** Relativwertfunktion. Beim Drücken der Taste wird der aktuell gemessene Wert gespeichert, das Symbol „REL“ angezeigt und der Anzeigewert wechselt auf null. Anschließend wird der Anzeigewert bezogen auf den gespeicherten Wert dargestellt. Bei erneuter Betätigung der Taste oder bei einem Funktionswechsel wird der Relativwert aus dem Speicher gelöscht.

**HOLD** Der Messwert kann per Tastendruck an der Anzeige festgehalten werden. Bei erneuter Betätigung der Taste oder bei einem Funktionswechsel wird der Wert gelöscht.

**H2%** Taste für den Wechsel zwischen den Funktionen Frequenz/relative Einschaltdauer. Bei jedem Tastendruck wird



die nächste Funktion aktiviert.

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet auf Knopfdruck für ca. 20 Sekunden ein.

### Eingangsbuchsen

COM	gemeinsame Buchse für alle Messgrößen (negativ)
$\frac{V}{\Omega \cdot Hz} \%$	Eingang für Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, relative Einschaltdauer
$\mu A \cdot mA$	und Diodentester (positiv)
10 A	Eingang für Strom (0 - 400 mA) (positiv)
10 A	Eingang für Strom (400 mA - 10 A) (positiv)

### Genauigkeit

Die Genauigkeit ist für eine Periode von einem Jahr nach der Kalibrierung bei Betriebstemperaturen von 18 °C bis 28 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 0% bis 75 % gewährleistet.

### FUNKTIONEN

#### Energiesparfunktion

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Multimeter – wenn keine Messung und kein Funktionswechsel erfolgen – nach dem Ablauf von ca. 30 Minuten automatisch in Bereitschaftsmodus. Das Gerät schaltet auf Tastendruck erneut ein.

#### Berührungslose Phasenprüfung (NCV)

Stellen Sie den Drehschalter in die Position „NCV“. Wird der Vorderteil des Multimeters (7 in der Abbildung) in die Nähe eines Phasenleiters gebracht, so geben Leuchtmelder (2 in der Abbildung) und Summer im Multimeter ein Signal ab. Voraussetzung für das Signal: Spannung über 110 V AC RMS.

**Hinweis:** Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das Gerät, der geprüfte Leiter kann auch ohne Signal gefährliche Spannung führen. Die Erkennung kann vom Anschlusspunkt, von der Stärke der Isolierung, von hochfrequenten Störgeräuschen und anderen Faktoren abhängen, die zur Ungültigkeit der Messung führen können.

#### Gleichspannung messen ( $\bar{V}$ )

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „ $\frac{V}{\Omega \cdot Hz} \%$ “ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter entsprechend der Funktion Spannungsmessung ein. Aktivieren Sie die Funktion Gleichspannung ( $\frac{DC}{V}$ ) mit dem Knopf „FUNC“. Schließen Sie die Messkabel an den zu messenden Stromkreis an.

**Bemerkung:** instabile Anzeigen sind möglich, vor allem im 400 mV-Messbereich, wenn das Messkabel nicht mit dem Messkreis verbunden ist.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% \text{ Abweichung} + 3 \text{ Stellen})$
4 V	1 mV	$\pm(0,5 \% \text{ Abweichung} + 5 \text{ Stellen})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

Eingangsimpedanz: 10 MΩ. Überspannungsschutz: bei 400 mV Messbereich: 250 V DC oder AC RMS. beim Messbereich 4 V – 600 V: 600 V DC oder AC RMS. Maximale Eingangsspannung: 600 V DC

#### Gleichstrom messen ( $\bar{\mu A} \bar{A}$ )

Schließen Sie das schwarze Messkabel an die Buchse „COM“ an. Schließen Sie das rote Messkabel entsprechend den unterschiedlichen Stromgrößen an und stellen Sie den Drehschalter ein:

Zu messende Stromstärke	Anschluss (Buchse) des roten Messkabels	Position des Drehschalters
0 – 4 mA	$\mu A \cdot mA$	$\bar{\mu A}$
4 – 400 mA	$\mu A \cdot mA$	$\bar{mA}$
0,4 – 10 A	10 A	$\bar{A}$

Aktivieren Sie die Funktion Gleichstrom ( $\frac{DC}{A}$ ) mit der Drucktaste „FUNC“. Unterbrechen Sie den Stromkreis, in dem eine Strommessung vorgenommen werden soll und verbinden Sie die Messkabel mit den Messstellen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 $\mu A$	0,1 $\mu A$	$\pm(0,8 \% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$
4 mA	1 $\mu A$	
40 mA	10 $\mu A$	
400 mA	100 $\mu A$	
10 A	10 mA	$\pm(1,2 \% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: F400 mA / 1000 V Sicherung an der Buchse „ $\mu AmA$ “; F10 A / 500 V-Sicherung an der „10 A“-Buchse. Überschreitet der gemessene Strom 5 A, so darf die ununterbrochene Messzeit nicht mehr als 10 Sekunden betragen.

#### Wechselspannung messen ( $\bar{V}$ )

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „ $\frac{V}{\Omega \cdot Hz} \%$ “ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter entsprechend der Funktion Spannungsmessung ein. Aktivieren Sie die Funktion Wechselspannung ( $\frac{AC}{V}$ ) mit dem Knopf „FUNC“. Schließen Sie die Messkabel an den zu messenden Stromkreis an. Bemerkung: instabile Anzeigen sind möglich, vor allem im 400 mV-Messbereich, wenn das Messkabel nicht mit dem Messkreis verbunden ist.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	0,1 mV	$\pm(1 \% \text{ Abweichung} + 5 \text{ Stellen})$
4 V	1 mV	$\pm(0,8 \% \text{ Abweichung} + 5 \text{ Stellen})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% \text{ Abweichung} + 3 \text{ Stellen})$

Eingangsimpedanz: 10 MΩ. Maximale Eingangsspannung: 600 V AC RMS  
Messbereich: 50 Hz – 60 KHz

#### Wechselstrom messen ( $\bar{\mu A} \bar{A}$ )

Schließen Sie das schwarze Messkabel an die Buchse „COM“ an. Schließen Sie das rote Messkabel entsprechend den unterschiedlichen Stromgrößen an und stellen Sie den Drehschalter ein:

Zu messende Stromstärke	Anschluss (Buchse) des roten Messkabels	Position des Drehschalters
0 – 4 mA	$\mu A \cdot mA$	$\bar{\mu A}$
4 – 400 mA	$\mu A \cdot mA$	$\bar{mA}$
0,4 – 10 A	10 A	$\bar{A}$

Aktivieren Sie die Funktion Wechselstrom ( $\frac{AC}{A}$ ) mit der Drucktaste „FUNC“. Unterbrechen Sie den Stromkreis, in dem eine Strommessung vorgenommen werden soll und verbinden Sie die Messkabel mit den Messstellen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 $\mu A$	0,1 $\mu A$	$\pm(1,5 \% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$
4 mA	1 $\mu A$	
40 mA	10 $\mu A$	
400 mA	100 $\mu A$	
10 A	10 mA	$\pm(3 \% \text{ Abweichung} + 5 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: F400 mA / 1000 V Sicherung an der Buchse „ $\mu AmA$ “; F10 A / 500 V-Sicherung an der „10 A“-Buchse. Messbereich: 50 Hz – 60 Hz. Überschreitet der gemessene Strom 5 A, so darf die ununterbrochene Messzeit nicht mehr als 10 Sekunden betragen.

#### Frequenz messen

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „ $\frac{V}{\Omega \cdot Hz} \%$ “ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter in die Position „Hz“%. Aktivieren Sie die Funktion Frequenz (Hz) mit der Drucktaste „Hz%“. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu messenden Stromkreis.

**Hinweis:** die Frequenzmessung funktioniert nur in Verbindung mit dem automatischen Messbereichswchsel. Überschreiten Sie den zulässigen Wert der Eingangsspannung nicht, um einen Ausfall des Messgerätes zu vermeiden.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
5 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,5 \% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

Eingangsspannung: 3 V AC. Überspannungsschutz: 250 V DC oder 250 V AC RMS

#### Relative Einschaltdauer messen

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „ $\frac{V}{\Omega \cdot Hz} \%$ “ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter in die Position „Hz%“. Aktivieren Sie die Funktion relative Einschaltdauer (%) mit der Drucktaste „Hz%“. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu messenden Stromkreis.

**Hinweis:** überschreiten Sie den zulässigen Wert der Eingangsspannung nicht, um Ausfall des Messgerätes zu vermeiden.

Messbereich	Auflösung
10 – 95 %	0,1 %

Eingangsspannung: 3 V AC  
Überspannungsschutz: 250 V DC oder 250 V AC RMS

## Dioden- und Unterbrechungsprüfung

**Diodenprüfung:** Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „**VΩHz**“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an (rotes Messkabel entspricht der „+“-Polarität) Stellen Sie den Drehschalter in die Position **►►**. Aktivieren Sie die Funktion Diodenprüfung (**►►**) mit der Drucktaste „**FUNC**“. Verbinden Sie das rote Messkabel mit der Anode der Diode und das schwarze Messkabel mit der Kathode. Die ungefähr Durchlassspannung der Diode wird angezeigt. Ist die Diode verkehrt angeschlossen, so wird „**OL**“ angezeigt.

**Unterbrechungsprüfung:** Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „**VΩHz**“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter in die Position **►►**. Aktivieren Sie die Funktion Unterbrechungsprüfung (**•|||**) mit der Drucktaste „**FUNC**“. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu prüfenden Stromkreis. Ist der Stromkreis mit einem Netzgerät verbunden, so ist die Stromquelle vor Beginn des Messvorgangs auszuschalten und Kondensatoren sind zu entladen. Bei Kurzschluss (weniger als 50 Ω) ist der eingebaute Summer hörbar.

Funktion	Auflösung	Messumgebung
<b>►►</b>	1 mV	Messstrom: ca. 1 mA Leerlaufspannung: ca. 3,3 V
<b>•   </b>	unter 50 Ω ist der eingebaute Summer hörbar	Leerlaufspannung ca. 1,2 V

Überlastschutz: 250 V DC oder 250 V AC RMS.

## Kapazität messen (**Hz**)

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „**VΩHz**“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter in die Position **Hz**. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu messenden Stromkreis. Ist die zu messende Kapazität mit einem Stromkreis verbunden, so ist die Stromquelle vor Beginn des Messvorgangs auszuschalten und Kondensatoren sind zu entladen.

**Hinweis:** die Kapazitätsmessung funktioniert nur in Verbindung mit dem automatischen Messbereichswchsel. Bitte beachten Sie bei der Messung, dass das Multimeter mit zunehmender Kapazität (μF) immer mehr Zeit für die genaue Messung benötigt.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
40 nF	10 pF	±(3,0 % Abweichung + 5 Stellen)
400 nF	100 pF	
4 μF	1 nF	
40 μF	10 nF	
100 μF	100 nF	

Überlastschutz: 250 V DC oder AC RMS

## Widerstand messen (**Ω**)

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „**VΩHz**“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an (rotes Messkabel entspricht der „+“-Polarität) Stellen Sie den Drehschalter in die Position **►►**. Aktivieren Sie die Funktion Widerstandsmessung (**Ω**) mit der Drucktaste „**FUNC**“. Ist der zu messende Widerstand mit einem Stromkreis verbunden, so ist die Stromquelle vor Beginn des Messvorgangs auszuschalten und Kondensatoren sind zu entladen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
400 Ω	0,1 Ω	±(1 % Abweichung + 5 Stellen)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	
10 MΩ	10 kΩ	±(1,2 % Abweichung + 15 Stellen)

Spannung bei offenem Stromkreis: ca. 0,4 V

Überspannungsschutz: 250 V DC oder AC RMS

## Batterie und Sicherung ersetzen

Wird das Symbol „**■■■**“ angezeigt, so ist der Austausch der Batterie erforderlich. Der Austausch der Sicherung ist selten erforderlich, Probleme könnten durch Bedienungsfehler verursacht werden. Vor dem Austausch der Batterie/Sicherungen Messgerät ausschalten und Messkabel ab trennen. Beim Batteriewchsel Schraube der Rückwand lösen / beim Sicherungswchsel zuerst Batteriefachdeckel entfernen und anschließend auch die Schraube unter dem Aufsteller des Geräts aus der Rückwand entfernen. Nehmen Sie den Deckel

ab. Ersetzen Sie die Batterie/Sicherung. Beachten Sie die richtige Polarität der Batterie. Befestigen Sie den/die Deckel erneut mit der/den Schraube(n).

Ersetzen Sie die Batterie/Sicherung. Beachten Sie die richtige Polarität der Batterie. Befestigen Sie die Rückwand erneut mit den Schrauben.

**Zubehör:** • Bedienungsanleitung • Messkabel • USB-Anschluss • CD mit der Software/Treiberprogramm • 9 V-Batterie (6F22) • Karton



Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind!

Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammlstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungssträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten. Die Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll zusammen behandelt werden. Der Verwender ist gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte, entladene Batterien/ Akkus am Sammelort des Wohnortes oder im Handel abzugeben. So ist es zu sichern, dass die Batterien / Akkus umweltschonend entsorgt werden.

## Technische Daten


- Messkategorie: CAT IV 600 V und Verschmutzungsklasse 2
- Sicherungen: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V flink; 6x30 mm, F 10 A / 500 V flink
- Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit: 0 ~ 40 °C
- Betriebshöhe: < 2000 m
- Lagertemperatur und Feuchtigkeit: -10 ~ 50 °C
- höchstzulässige Spannung zwischen dem Eingang des Messgeräts und der Erde: 600 V DC oder AC RMS
- Anzeige: 4 stellige LCD-Anzeige
- max. Anzeigewert: 3999
- Abtastrate: ca. 3/sec.
- Stromversorgung: 9 V-Batterie (6F22)
- Überlaufanzeige: „OL“ wird angezeigt
- Polaritätsanzeige: „-“ zeigt eine negative Polarität an
- Batterie leer: „■■■“ wird angezeigt
- Abmessungen: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- Gewicht: ca. 250 g (exkl. Batterie)

## Anschluss an den PC, Benutzung der Software

Installieren Sie die Software und den Treiber des Multimeters entsprechend Ihrem Betriebssystem vom Datenträger. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC (das Gerät zeigt das Symbol „**PCLINK**“ an). Bei Bedarf Eingang für die Verbindung der Software mit dem Multimeter umschalten.

**Die Funktion der Schaltflächen und Reiter ist in der Tabelle beschrieben.**

<b>COM2</b>	Eingang auswählen		Grafik vergrößern
<b>CONNECT</b>	Messung starten		Maximalwert der Y-Achse erhöhen bzw. vermindern
<b>DISCONNECT</b>	Messung einstellen		Grafik bzw. Tabelle löschen
<b>Y: 40</b>	Maximalwert der Y-Achse		Speichern im txt-Format
<b>KESEL</b>	Mindestwert und Höchstwert löschen		Speichern im xls-Format
<b>K</b>	Wechseln zur ersten Grafik		Drucken
<b>◀</b>	Wechseln zur vorgehenden Grafik		MIN Gemessener Mindestwert
<b>▶</b>	Wechseln zur nächsten Grafik		MAX Gemessener Höchstwert
<b>◀▶</b>	Wechseln zur letzten Grafik		

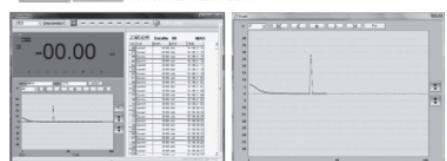

**H**

**Általános információk:** Ezt a digitális multimétert úgy tervezték, hogy megfeleljen az IEC 61010-1 szabvány biztonsági követelményeinek. Megfelel a 600 V CAT IV mérési kategóriának és a 2-es fokozatú szennyezés követelményeinek. Mielőtt a műszer használja, olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat. CAT IV: mérések kifeszültségű tápforrásoknál. Pl.: fogyasztásmérők, kapcsolószerkezények, elsődleges tüfeszültség-védelmi eszközökhez. CAT III: mérések épületekben, üzemhelyiségekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztótábla, kábelezés, gyűjtőin, átkapcsolók, túláram védelmi elosztódoboz, stb. CAT II: mérések olyan áramköröknél, amelyek közvetlenül csatlakoznak a kifeszültségű áramkörökre. Pl.: hártyáztási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések mérése. CAT I: mérések olyan elektromos áramkörben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a hálózathoz.

 **Figyelem!** A használati utasítás a biztonságos használathoz és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értése és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérüléseket és károkat okozhat. Saját biztonsága érdekében, kérjük, használja azt a mérőszínöt, amelyet a multiméterhez kap. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az eszköz sértetlen.

**Biztonsági jelzések:**

 Fontos figyelmeztetés! Olvassa el a használati utasításban foglaltakat!

 Veszélyes feszültség lehet jelen

 Földelés

 Kettős szigetelés  
(II. érintésvédelmi osztály)

**Karbantartás:**

A multimérő külös borításának megbontásához vagy az elemtártó eltávolításához, először húzza ki a mérőszínöt. Mielőtt kinyitná a multimétert, vegye ki az elemet, és győződjön meg arról, hogy nincs statikus elektromosság, annak érdekében, hogy a multiméter alkatrészei ne sérüljenek. Mielőtt kinyitná a multimétert, tudnia kell, hogy veszélyes feszültség maradhatott a multimérő néhány kondenzátorában, még akkor is, ha ki van kapcsolva. A multiméter kalibrálását, karbantartását, javítását és egyéb műveleteket csak olyan szakember végezheti, aki teljesen tisztában van a multiméterrel és az áramütés veszélyével. Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, és ne tárolja magas hőmérsékletű, ill. páratartalmú környezetben. Ha szükséges, cserélje ki az olvadóbázisítést az alábbiakban meghatározott paraméterűre: F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V; F2: 6x30 mm, F 10A / 500 V. Ne használjon semminemű csiszolószeszéket vagy oldószert az eszközön. A tisztításhoz csak nedves törlőruhát vagy gyengéd mosószeret használjon.

**Használat közben**

- Ha a készülék jelentős elektromágneses interferencia közelében használja, vegye figyelembe, hogy multiméter működése instabiltá válthat, vagy hibát jelezhet.
- Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használati útmutató mérési intervallumoknál meghatároz.
- Soha ne használja az eszköz a hártsó borítás és a teljes rögzítés nélkül.
- Húzza ki az áramkörből és süsse ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat mielőtt ellenállást, szakadást, diódát vagy kapacitást mérne.
- Legyen nagyon óvatos, amikor csupasz vezetékkal vagy sínkekkel dolgozik.

- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a multiméteren, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ha mérérendő érték ismeretlen, ellenőrizze a lehetséges legmagasabb méréshatárt a multiméteren, illetve ahol lehetséges, válassza az automatikus mérési tartomány módot.
- Mielőtt elfordítaná a méréshatárváltó-kapcsolót, távolítsa el a mérőszinöt a mérőáramkörből.
- Soha ne végezzen ellenállás- vagy szakadásmérést áram alatt lévő áramköröknel.
- Amikor méréseket folytat a TV-n vagy váltóáramú áramkörökön, minden emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúdjú átmenő feszültségek a tesztponkokon, amelyek károsíthatják a multimétert.
- Ha a vizsgálandó feszültséget meghaladja 60 V DC vagy 30 V AC effektív értéket, óvatosan dolgozzon, hogy elkerülje az áramütést.
- Ha az elem szimbólum megjelenik a kijelzőn, az elemet azonnal ki kell cserélni.
- Az alacsony elemfeszültség mérési hibákat, esetleg áramütést, vagy személyi sérülést is okozhat.
- Mérés közben tartsa távol az ujjait a csatlakozó ajtajoktól.
- Ne használja a multimétert robbanásveszélyes gáz, göz vagy por közélében.
- Használat előtt, minden ellenőrizze a készüléket, a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségefforrasal).
- Amikor CAT IV típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg a 600 V-tot.

**Általános leírás**

Ez a digitális multiméter 4 dígites 7 szegmenses kijelzővel készült. Használható egyenáram, váltóáram, egyenfeszültség, váltófeszültség, ellenállás, frekvencia, kapacitás, kitöltsési tényező, dióda és szakadás mérésére. Érintés nélküli fáziskereső funkcióval rendelkezik. Relatív mérésre képes, háttérvilágításra van, és automatikusan vagy manuálisan váltja a méréshatárokat. A mért érték rögzíthető a kijelzőn. Automatikusan kikapcsol. A multiméter USB csatlakozón keresztül számlítógépre is csatlakoztatható.

**Kijelző szimbólumai**

	alacsony telefeszültség		a mért érték rögzítve
	negatív bemeneti polaritás		relatív érték rögzítve
	váltófeszültség/váltóáram		kitöltés tényező mérés
	egyenfeszültség/egyenáram		feszültségmérés
	diódeszett		árammérés
	szakadásvizsgálat		ellenállásmérés
	automatikus méréshatárváltás		frekvenciamérés
			kapacitásmérés
			számlítógépes kapcsolat

**Nyomógombok**

**FUNC:** Ha a forgókapcsoló adott állásában több alfunció is elérhető, akkor ezzel a nyomógombbal lehet választani közülük. minden gombnyomásra a következő funkció érhető el.

**RANGE:** Manuális méréshatárváltó nyomógomb: az első gombnyomásra manuális méréshatár módba lép a multiméter, és minden gombnyomásra a következő méréshatárra ugrik. 2 másodpercig nyomva a gombot, visszaugrik automatikus méréshatárváltásba a műszer. Frekvencia- és kapacitásmérésnél csak az automatikus méréshatárváltás működik.

**REL:** Relatív érték. A gomb megnyomására pillanatában az éppen mért érték eltárolódik, a kijelzőn megjelenik a „REL” szimbólum és a kijelző lenullázódik. Ezután a kijelzőn megjelenő érték az eltárolthoz viszonyítva jelenik meg. A gomb újból megnyomására vagy funkciótávlátra a műszer törli a relatív értéket.

**HOLD:** Gombnyomásra a mért érték rögzíthető a kijelzőn. A gomb újból megnyomására, vagy funkcióváltásra az adat törlődik.

**Hz%:** Frekvencia/kitöltséi tényező válto nyomógomb. minden gombnyomásra a következő funkció érhető el.



Gombnyomásra kb. 20 másodpercre bekapsol a háttérvilágítás

### Bemeneti aljazatok

**COM**: minden mérődő mennyiség közös aljzata (negatív)

**VΩ-If**: feszültség, ellenállás, kapacitás, frekvencia,

**Hz%**: kitöltséi tényező és diódatestzter bemenet (pozitív)

**μA mA**: (0 - 400 mA), bemenet (pozitív)

**10 A**: áram (400 mA-10 A) bemenet (pozitív)

### Pontosság

A kalibrálás után a pontosság egy évig biztosított üzemi hőmérsékleten 18 °C-tól -28 °C-ig, a relatív páratartalom 0% és 75% között.

### FUNKCIÓK

#### Telepkímélő funkció

Energiatákarékosági szempontból a multiméter – ha nem történik mérés vagy funkcióváltás – kb. 30 perc elteltével automatikusan alvó állapotra kapcsol. Gombnyomásra, újra bekapsol.

#### Érintés nélküli fiziskeresés (NCV)

Állítsa a forgókapcsolót „NCV” helyzetbe. Ha a multiméter elejét (ábrán 7-es) fázis alatt lévő vezetőhöz közelíti a multiméter fény (ábrán 2-es) és hangjelzése jelezni fog. A jelzés feltétele: 110 V AC RMS-nél nagyobb feszültség.

#### Megjegyzés:

Ne hagyatkozon kizárálag a műszerre, mert jelzés nélkül is jelen lehet a veszélyes feszültség a vizsgált vezetőben. Az érzékelés függhet az aljzat típusától, szigetelés vastagságától, a rádió-frekvencias zajuktól és egyéb tényezőktől, amitől a mérés érvénytelenül váthat.

#### Egyenfeszültség mérése (V̄)

Csatlakoztassa a piros mérőszínort a „ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az feszültségmérés pozícióba. A „FUNC” gombbal állítsa be az egyenfeszültség ( $\frac{\text{DC}}{\text{Hz}}$ ) funkciót. Csatlakoztassa a mérőszínörököt a mérimi kívánt áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 400 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérendő áramkörré csatlakoztatva a mérőszínör.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
400 mV	0,1 mV	$\pm(0,8\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
4 V	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

bemeneti impedancia: 10 MΩ, túlfeszültségvédelem: 400 mV-os méréshatárban: 250 V DC vagy AC RMS, 4 V – 600 V-os méréshatárban: 600 V DC vagy AC RMSmaximális bemeneti feszültség: 600 V DC

#### Egyenáram mérése ( $\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$ )

Csatlakoztassa a fekete mérőszínört a „COM” aljzatba. A különöző mérendő áramrétekeknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőszínör és állítsa a forgókapcsolót:

Mérendő áramerősség	Piros mérőszínör csatlakoztatása [aljzat]	Forgókapcsoló beállítása
0 – 4 mA	$\mu\text{A mA}$	$\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$
4 – 400 mA	$\mu\text{A mA}$	$\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$
0,4 – 10 A	10 A	$\frac{\text{A}}{\text{Hz}}$

A „FUNC” nyomógombbal állítsa be az egyenáram ( $\frac{\text{DC}}{\text{Hz}}$ ) funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván méni, és csatlakoztassa a mérőszínör a mérendő pontokra.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
400 μA	0,1 μA	$\pm(0,8\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$
4 mA	1 μA	
40 mA	10 μA	
400 mA	100 μA	
10 A	10 mA	$\pm(1,2\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$

Túlerhelés elleni védelem: F400 mA / 1000 V biztosíték a „ $\mu\text{AmA}$ ” aljzatról; F10 A / 500 V biztosíték a „10A” aljzatról. Amikor a mért

áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérés idő nem lehet több, mint 10 másodperc.

#### Váltófeszültség mérése ( $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ )

Csatlakoztassa a piros mérőszínort a „ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az feszültségmérés pozícióba. A „FUNC” gombbal állítsa be a váltófeszültség ( $\frac{\text{AC}}{\text{Hz}}$ ) funkciót. Csatlakoztassa a mérőszínörököt a mérimi kívánt áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 400 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérendő áramkörré csatlakoztatva a mérőszínör.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
400 mV	0,1 mV	$\pm(1\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$
4 V	1 mV	$\pm(0,8\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$

bemeneti impedancia: 10 MΩ, maximális bemeneti feszültség: 600 V AC RMS, mérési tartomány: 50 Hz - 60 Hz

#### Váltóáram mérése ( $\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$ )

Csatlakoztassa a fekete mérőszínör a „COM” aljzatba. A különöző mérendő áramrétekeknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőszínör és állítsa a forgókapcsolót:

Mérendő áramerősség	Piros mérőszínör csatlakoztatása [aljzat]	Forgókapcsoló beállítása
0 – 4 mA	$\mu\text{A mA}$	$\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$
4 – 400 mA	$\mu\text{A mA}$	$\frac{\text{mA}}{\text{Hz}}$
0,4 – 10 A	10 A	$\frac{\text{A}}{\text{Hz}}$

A „FUNC” nyomógombbal állítsa be az váltóáram ( $\frac{\text{AC}}{\text{Hz}}$ ) funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván méni, és csatlakoztassa a mérőszínör a mérendő pontokra.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
400 μA	0,1 μA	$\pm(1,5\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$
4 mA	1 μA	
40 mA	10 μA	
400 mA	100 μA	
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$

Túlerhelés elleni védelem: F400 mA / 1000 V biztosíték a „ $\mu\text{AmA}$ ” aljzatról; F10 A / 500 V biztosíték a „10A” aljzatról. Mérési tartomány: 50 Hz – 60 Hz. Amikor a mért áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérésidő nem lehet több, mint 10 másodperc.

#### Frekvencia mérése

Csatlakoztassa a piros mérőszínört a „ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ ” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „Hz%” pozícióba. A „Hz%” nyomógombbal állítsa be az frekvencia (Hz) funkciót. Csatlakoztassa a mérőszínör a mérimi kívánt áramkörrre. Megjegyzés: a frekvenciameás csak automatikus méréshatárváltással működik. Ne lépje túl a bemeneti feszültség értéket, mert a műszer meghibásodásához vezethet!

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
5 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,5\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

bemeneti feszültség: 3 V AC, túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS

#### Kitöltséi tényező mérése

Csatlakoztassa a piros mérőszínört a „ $\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ ” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „Hz%” pozícióba. A „Hz%” nyomógombbal állítsa be a kitöltséi tényező (%) funkciót. Csatlakoztassa a mérőszínör a mérimi kívánt áramkörrre. Megjegyzés: ne lépje túl a bemeneti feszültség értéket, mert a műszer meghibásodásához vezethet!

Méristi tartomány	Felbontás
10 – 95 %	0,1 %

bemeneti feszültség: 3 V AC, túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS

## Díoda- és szakadásvizsgálat

Díodavizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőszínre a „” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatra (a piros mérőszín a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a „” pozícióba. A „FUNC” nyomógombbal állítsa be a diódavizsgálat () funkciót. Csatlakoztassa a piros mérőszínre a dióda anódjára, a fekete mérőszínre pedig a katódjára. A kijelzőn körülbelül a dióda nyitofeszültsége fog megjelenni. Amennyiben a csatlakozás fordított, a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg. Szakadásvizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőszínre a „” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatra. Kapcsolja a forgókapcsolót a „” pozícióba. A „FUNC” nyomógombbal állítsa be a szakadásvizsgálat ()) funkciót. Érintse a mérőszínre a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és sússe ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdené a mérést. A rövidzárra (kevesebb, mint 50 Ω), a beépített hangjelző jelez.

Funkció	Felbontás	Mérési környezet
	1 mV	mérőáram: 1 mA körül üresjárat feszültség: 3,3 V körül
	50 Ω alatt a beépített hangjelző megszólal	üresjárat feszültség kb. 1,2 V

túlerhelés elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS.

## Kapacitásmérés (

Csatlakoztassa a piros mérőszínre a „” aljzatra, a feketét pedig a „COM” aljzatra. Állítsa a forgókapcsolót a „” pozícióba. Csatlakoztassa a mérőszínre a memi kívánt áramkörre. Ha a mérődő kapacitás egy áramkörhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és sússe ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdi a mérést. Megjegyzés: a kapacitásmérés csak automatikus méréshatárváltással működik. Méréskor vegye figyelembe, hogy minél nagyobb kapacitást ( $\mu F$ ) mér, a multiméternek annál több időre van szüksége a pontos mérésre.

Mérés határtartam	Felbontás	Pontosság
40 nF	10 pF	$\pm(3.0\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$
400 nF	100 pF	
4 $\mu F$	1 nF	
40 $\mu F$	10 nF	
100 $\mu F$	100 nF	

túlerhelés védelem: 250 V DC vagy AC RMS

## Ellenállás mérése ( $\Omega$ )

Csatlakoztassa a piros mérőszínre a „” aljzatra, a feketét pedig a „COM” aljzatra. (a piros mérőszín a “+” polaritású). Állítsa a forgókapcsolót a „” pozícióba. A „FUNC” nyomógombbal állítsa be az ellenállásmérés ( $\Omega$ ) funkciót. Ha a mérődő ellenállás egy áramkörhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és sússe ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdi a mérést.

Mérés határtartam	Felbontás	Pontosság
400 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(1\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$
4 k $\Omega$	1 $\Omega$	
40 k $\Omega$	10 $\Omega$	
400 k $\Omega$	100 $\Omega$	
4 M $\Omega$	1 k $\Omega$	
10 M $\Omega$	10 k $\Omega$	$\pm(1.2\% \text{ eltérés} + 15 \text{ digit})$

nyitott áramkori feszültség: kb. 0,4 V, túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy AC RMS.

## Elem- és biztosítékcsere

Ha az „” ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elemcsere szükséges. A biztosíték cseréje ritkán válik esedékkessé, a használatból eredő hibák okozhatják a problémát. Az elem/biztosítékok cseréje előtt kapcsolja ki a műszer, húzza ki a mérőszínökröt. Elemcserénél távolítsa el a csavart a hátlapból/biztosítékcsere-nél először távolítsa el az elemtárt fedeleit, majd távolítsa el a műszerkitámasztó kar alatti csavart is a hátlapból. Emelje le a fedeleket. Cserélje ki az elemet/biztosítékot. A megfelelő elem polaritásra figyeljen. Csavarozza vissza a fedele(ket). **Figyelmeztetés:** Mielőtt az eszköz felnyitná, minden bizonyosodjon meg arról, hogy a mérőszínökat eltávolította a mérési körből! Csavarja vissza a csavarokat, hogy stabilan működjön az eszköz használat közben, ezzel elhárítja a balesetveszélyt!

## Tartozékok:

- használati utasítás • mérőszín • USB csatlakozó • szoftver/driver CD • 9 V elem (6F22) • doboz



A hulladékkel vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékkel vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

A elemeket / akkumulátort nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelní. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemaradt elemeket / akkumulátort lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkumulátorok környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

## Műszaki adatok:


- mérési kategória: CAT IV 600 V és 2-es fokozatú szennyezés
- biztosítékok: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V gyors
- 6x30 mm, F 10A / 500 V gyors
- környezeti hőmérséklet és páratartalom: 0 ~ 40 °C; működési magasság: < 2000 m
- tárolási hőmérséklet és páratartalom: -10 ~ 50 °C
- a maximális megengedett feszültség a mérő eszköz bemenete és a föld között: 600 V DC vagy AC RMS
- kijelző: 4 digites LCD
- kijelzőn megjelenő max. érték: 3999
- mintavételezési gyakoriság: kb. 3/másodperc
- tápellátás: 9 V elem (6F22)
- mérési tartomány feletti jel: „OL” felirat a kijelzőn
- polaritásjelzés: „+” jel jelent meg, negatív polaritás esetén
- lemerült elem: „” ikon jelent meg a kijelzőn
- mérő: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- súly: kb. 250 g (elem nélkül)

## Csatlakozás a számítógéphez, szoftverhasználat

Telepítse a szoftvert, és a multiméter meghajtja programját az operációs rendszerének megfelelően az adathordozóról. Csatlakoztassa a műszer a számítógéphez (a műszer kijelzőjén megjelenik a „PCLINK” ikon). Ha szükséges állítsa át a beállítást, hogy a szoftver összekapsolódhasson a multiméterrel.

## A gombok, fülek funkciója a táblázatban található.

 <b>CONNECT</b>	bemenetválasztó		grafikonkonfiguráció
 <b>DISCONNECT</b>	mérésindítás		Y tengely max. érték
 <b>RESET</b>	mérésleállítás		minimum, maximum
 <b>Y</b>	Y tengely max. érték		érték törlése
 <b>Print</b>	minimum, maximum		grafikonok leírása
 <b>K</b>	grafikonok elejére ugrik		grafikonok mentése
 <b>◀</b>	előző grafikonra ugrik		grafikonok mentése
 <b>▶</b>	következő grafikonra ugrik		grafikonok mentése
 <b>Graph</b>	végére ugrik		grafikonok mentése
<b>MIN</b>	mérés minimum értéke		grafikonok mentése
<b>MAX</b>	mérés maximum értéke		grafikonok mentése

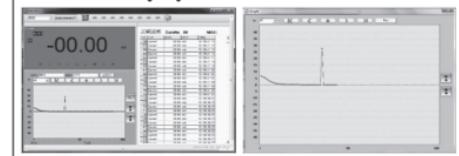

## SK

### Všeobecné informácie

Tento digitálny multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 61010-1. Spĺňa príslne kategórie merania 600 V CAT IV a 2. stupeň požiadaviek na znečistenie. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteli bezpečnostné predpisy. CAT IV: merania na zdrojoch nízkeho napätia. Napr.: elektromer, rozvádzacie skrinky, prímarne ochranné zariadenia pred prepäťom. CAT III: merania na inštaláciach budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodny panel, vedenie káblor, zbernice, prepinač, rozvodná krabica s prepäťovou ochranou, atď. CAT II: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvod s nízkym napäťom. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia. CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na sieť.

**⚠️ Pozor!** Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používajte merací hrot, ktorý je balený k multimeteru. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v neporušenom stave.

### Bezpečnostné značky



Dôležité upozornenie!

Prečítajte si návod na použitie!



Pri tomnosť

nebezpečného napäťa



Uzemnenie



Dvojité izolácia

(II. trieda ochrany)

### Údržba

Pri otváraní vonkajšieho krytu multimetra alebo odstraňovaní krytu puzdra na batériu, najprv vytiahnite merací hrot. Pred otvorením multimetra odstraňte batérie a ubezpečte sa, že nie je statický elektrický náboj, aby sa súčiastky multimetra nepoškodili. Pred otvorením multimetra si musíte uvedomiť, že v niekoľkých kondenzátoroch multimetra mohlo zostať nebezpečné napäťa aj vtedy, keď je multimeter vypnutý. Kalibrácia, údržba a ostatné úkony zverte len takému odborníkovi, ktorý pozná multimeter a vie o nebezpečenstve údera prúdom. Ked multimeter dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batérie, a neskladujte v priestoroch s vysokou teplotou resp. vlhkosťou. V prípade potreby vymenite tavnú poistku s nasledovnými parametrami:

F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V

F2: 6x30 mm, F 10A / 500 V

Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo rozpúšťadlo. Používajte len vlnkú utierku alebo jemny čistiaci prostriedok.

### Počas používania

- Ked prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencii, berte do úvahy, že fungovanie multimetra môže byť nestabilná alebo môže signalizovať poruchu.
- Nikdy neprekročte bezpečnostné hranicné hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zafixovania.
- Odstraňte z elektrického obvodu a vybite kondenzátory s vysokým napäťom pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia, diódy alebo kapacity.
- Budeť veľmi opatrní, keď pracujete s holým káblom alebo panelom.
- Ked spozorujete akýkoľvek neobvykly jav na prístroji, multimeter ihneď vypnite a treba ho opraviť.
- Ked hranice merania nie sú známe, nastavte otočný prepinač meracích hraníc na najvyšší stupeň, respektive kde je možné, zvolte režim automatických meracích hraníc.

• Pred otočením otočného spínača odstraňte merací hrot z meraného elektrického obvodu.

• Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napäťom.

• Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovanych bodoch môže byť vysoké amplitúdovo prechodné napätie, ktoré môžu poškodiť multimeter.

• Keď merané napätie prekračuje 60 V DC alebo 30 V AC efektívne hodnoty, buďte opatrní, aby ste predišli úderu prúdom.

• Keď sa na displeji objaví symbol batérie, batériu treba ihneď vymeniť. Nízke napätie batérie môže spôsobiť chyby v meraní, úder prúdom alebo nebezpečenstvo úrazu.

• Počas merania sa pristamic nedotýkajte pripojovacích zásuviek.

• Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.

• Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napäťa).

• Keď meriate napätie typu CAT IV, napätie nemôže prekročiť 600 V.

### Všeobecný popis

Tento digitálny multimeter má 4 digitový, 7 segmentový displej. Môže sa používať na meranie jednosmerného prúdu, striedavého prúdu, jednosmerného napäťa, striedavého napäťa, odporu, frekvencie, kapacity, faktoru vypĺnenia, diódy a prerušenia obvodu. Disponuje funkciou bezdôvodovej skúšačky fáz. Meria relativnú hodnotu, disponuje podsvietením a hranicami merania mení automaticky alebo manuálne. Nameraná hodnota sa môže uložiť na displej. Automaticky sa vypne. Multimeter sa môže pripojiť pomocou USB prípojky aj na osobný počítač.

### Symbole na displeji

	nízke napätie napájania		uložená nameraná hodnota
	negatívna vstupná polarita	%	meranie faktoru vypĺnenia
	striedavé napätie/prúd	mV, V	meranie napäťia
	jednosmerné napätie/prúd	mA, mA, A	meranie prúdu
	testovanie diódy	Ω, kΩ, MΩ	meranie odporu
	testovanie prerušenia obvodu	Hz, kHz, MHz	meranie frekvencie
	automatická zmena	nF, μF	meranie kapacity
	hranice merania	PCLINK	pripojenie na osobný počítač

### Tlačidlá

- FUNC** Ked v danej pozícii otočného spínača je viac funkcií, týmto tlačidlom môžete zvoliť želanú funkciu. Každým stlačením tlačidla preskočíte na ďalšiu funkciu.
- RANGE** Tlačidlo na manuálnu zmumu hraníc merania: prvým stlačením multimeter vstupí do režimu manuálneho nastavenia hraníc merania, každým ďalším stlačením preskočí na ďalšiu hranicu merania. Podžiaraním tlačidla 2 sek. sa prístroj vráti späť na automatickú zmumu hraníc merania. Pri meraní frekvencie a kapacity funguje len automatická zmena hraníc merania.
- REL** Relativná hodnota. Vo chvíli stlačenia tlačidla nameraná hodnota sa uloží, na displeji sa objaví symbol „REL“ a displej sa vynuluje. Potom základom pozorovania hodnoty, ktorá sa objaví na displeji, bude táto uložená hodnota. Ďalším stlačením tlačidla alebo zmenu funkcii prístroj vymaže relativnú hodnotu.
- HOLD** Stlačením tlačidla uloží na displeji nameranú hodnotu. Jeho ďalším stlačením alebo zmenu funkcii sa údaj vymaže.
- H%  
%** Tlačidlo na zmumu funkcie merania frekvencie/faktoru vypĺnenia. Každým stlačením skočí na ďalšiu funkciu.
- PCLINK** Stlačením tlačidla zapnete na 20 sekúnd podsvietenie.

## Vstupné zásuvky

COM	spoločná zásuvka (negatívna) na všetky merania
$\frac{V}{Hz} \%$	vstup (pozitívny) na meranie napäťia, odporu, kapacity, frekvencie, faktoru vyplnenia a testovanie diódy
$\mu A mA$	vstup (pozitívny) na meranie prúdu (0 - 400 mA)
10 A	vstup (pozitívny) prúdu (400 mA - 10 A)

## Presnosť

Presnosť je zaručená do jedného roku od kalibrácie: pri prevádzkovej teplote od 18 °C do 28 °C, medzi 0% a 75% relatívnu vlhkosťou.

### FUNKCIE

#### Funkcia šetrenia batérie

S cieľom sťriť energiu multimetrov – keď neprebieha meranie alebo zmena funkcie – cca. po

30 minučach sa automaticky vypne na režim šetrenia. Slačením ktoréhokolvek tlačidla sa prístroj znova zapne.

#### Bezdotykové hľadanie fáz (NCV)

Nastavte otočný spínač do pozície „NCV“. Keď prednú časť (7 na obrázku) multimetrov priblížite k vodiču pod fázou, svetelné (2 na obrázku) zvukové zariadenie multimetrov bude signálizovať. Podmienkou signálizácie je: väčšie napätie ako 110 V AC RMS.

#### Poznámka:

Nespoliehajte sa výlučne len na prístroj, lebo v skúmanom vodiči môže byť nebezpečné napätie aj keď prístroj nesignalizuje. Vnímanie môže závisiť od typu zásuvky, hrubky izolácie, rádiofrekvenčného šumu a od ostatných činítoľov, od ktorých meranie môže byť neplatné.

#### Meranie jednosmerného napäťia (V)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „COM“. Čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu merania jednosmerného napäťia. Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu merania jednosmerného napäťia (V). Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu.

Poznámka: môže nastat nestabilné zobrazenie, najmä pri 400 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
400 mV	0,1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digit})$
4 V	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digit})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

vstupná impedancia: 10 MΩ

ochrana proti preťaženiu:

pri hranici 400 mV: 250 V DC alebo AC RMS,  
pri rozsahu 4 V – 600 V: 600 V DC alebo AC RMS  
max. vstupné napätie: 600 V DC

#### Meranie jednosmerného prúdu (mA)

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte náležite rôznym meraným hodnotám prúdu a nastavte otočný spínač:

Meraná sila prúdu	Pripojenie červeného meracieho hrotu (zásuvka)	Nastavenie otočného spínača
0 – 4 mA	$\mu A$ mA	$\frac{\mu A}{mA}$
4 – 400 mA	$\mu A$ mA	$\frac{\mu A}{mA}$
0,4 – 10 A	10 A	A

Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu jednosmerného prúdu (mA). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete merať prúd, a pripojte meraci hrot na body merania.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
400 $\mu A$	0,1 $\mu A$	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digit})$
4 mA	1 $\mu A$	
40 mA	10 $\mu A$	
400 mA	100 $\mu A$	
10 A	10 mA	$\pm(1,2\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digit})$

Ochrana proti preťaženiu: F400 mA / 1000 V poistka pri zásuvke „ $\mu AmA$ “, F10 A / 500 V poistka pri zásuvke „10A“.

Keď nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd.

#### Meranie striedavého napäťia (V)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „COM“. Čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu striedavého napäťia. Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu striedavého napäťia (A). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu.

Poznámka: môže nastat nestabilné zobrazenie, najmä pri 400 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
400 mV	0,1 mV	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digit})$
4 V	1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digit})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digit})$

vstupná impedancia: 10 MΩ

max. vstupné napätie: 600 V AC RMS

rozsah merania: 50 Hz – 60 Hz

#### Meranie striedavého prúdu ( $\mu AmA$ )

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte náležite rôznym meraným hodnotám prúdu a nastavte otočný spínač:

Meraná sila prúdu	Pripojenie červeného meracieho hrotu (zásuvka)	Nastavenie otočného spínača
0 – 4 mA	$\mu A$ mA	$\frac{\mu A}{mA}$
4 – 400 mA	$\mu A$ mA	$\frac{\mu A}{mA}$
0,4 – 10 A	10 A	A

Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu striedavého prúdu ( ). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete merať prúd, a pripojte meraci hrot na body merania.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
400 $\mu A$	0,1 $\mu A$	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digit})$
4 mA	1 $\mu A$	
40 mA	10 $\mu A$	
400 mA	100 $\mu A$	
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digit})$

ochrana proti preťaženiu: F400 mA / 1000 V poistka pri zásuvke „ $\mu AmA$ “, F10 A / 500 V poistka pri zásuvke „10A“.

rozšah merania: 50 Hz – 60 Hz

Keď nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd.

#### Meranie frekvencie

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „COM“. Čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu „Hz“. Tlačidlom „Hz“ nastavte funkciu frekvencie (Hz). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu, v ktorom chcete merat.

Poznámka: funkcia merania frekvencie funguje len s nastavenou automatickou zmenu hranic merania. Neprekročte hodnotu vstupného napäťia, lebo prístroj sa môže poškodiť!

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
5 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,5\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digit})$
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

vstupné napätie: 3 V AC

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

#### Meranie faktoru vyplnenia

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „COM“. Čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu „Hz%“. Tlačidlom „Hz%“ nastavte funkciu čítačku zaplnenia (%). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu, v ktorom chcete merat.

Megyegyzés: ne lépje túl a bemeneti feszültség értéket, mert a műszer meghibásodásához vezethet!

Rozsah merania	Rozlišenie
10 - 95 %	0,1 %

vstupné napätie 3 V AC

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

### Testovanie diódy a preraušenia obvodu

Testovanie diódy: pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má "+" polaritu). Nastavte otocný prepínač na poziciu . Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu testovania diódy ( ). Pripojte červený meraci hrot na anódu diódy, čierny meraci hrot na katódu. Na displeji sa objavi svorkové napätie diódy. Keď pripojenie je opačne, na displeji sa objavi nápis "OL".

Testovanie preraušenia obvodu: pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na poziciu . Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu testovania preraušenia ( ). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájajcej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vyberte kondenzátory pred tým, než začnete merat. Skrat (menej ako 50 Ω) signalizuje zabudované zvukové signálizácie zariadenie.

Funkcia	Rozlišenie	Okolie merania
1 mV	prúd merania: okolo 1 mA napätie naprázdno: okolo 3,3 V	
pod 50 Ω	signalizuje zabudované zvukové signálizácie zariadenie	napätie naprázdno: cca. 1,2 V

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS.

### Meranie kapacity ()

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na poziciu . Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájajcej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vyberte kondenzátory pred tým, než začnete merat.

**Poznámka:** funkcia merania kapacity funguje len s nastavou automatickou zmenou hraníc merania. Pri meraní berte do úvahy, že čím väčšiu kapacitu ( $\mu F$ ) meriate, multimeter potrebuje tým viac času na presné meranie.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
40 nF	10 pF	$\pm(3,0\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
400 nF	100 pF	
4 $\mu F$	1 nF	
40 $\mu F$	10 nF	
100 $\mu F$	100 nF	

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC RMS

### Meranie odporu ( $\Omega$ )

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má polaritu "+"). Nastavte otocný prepínač na poziciu . Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu merania odporu ( $\Omega$ ). Keď elektrický obvod je pripojený k napájajcej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vyberte kondenzátory pred tým, než začnete merat..

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
400 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
4 k $\Omega$	1 $\Omega$	
40 k $\Omega$	10 $\Omega$	
400 k $\Omega$	100 $\Omega$	
4 M $\Omega$	1 k $\Omega$	
10 M $\Omega$	10 k $\Omega$	$\pm(1.2\% \text{ odchýlka} + 15 \text{ digitov})$

napätie otvoreného elektrického obvodu: cca. 0,4 V

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC RMS

### Výmena batérie a poistky

Keď sa na displeji objavi znak , tak treba vymeniť batériu. Zriedkakedy vznikne potreba výmeny poistky, problém môže spôsobiť nesprávne používanie. Pred výmenou batérie/poistky vypnite prístroj, vytiahnite meracie hroty. Pri výmene batérie odstráňte skrutku zo zadného panelu / pri výmene poistky najprv odstráňte kryt puzdra na batériu a skrutku zo zadného panelu, ktorá sa nachádza pod podperou prístroja. Odstráňte kryt. Vymenite batériu / poistku. Dabajte na správnu polaritu batérie. Priskrutkujte zadný panel a kryt späť.

### Upozornenie

Pred otvorením prístroja sa vždy ubezpečte, že ste meracie hroty odstránili z meraného obvodu! Priskrutkujte skrutky späť, aby prístroj fungoval počas používania stabilne, odstráňte tým nebezpečenstvo urazu!

**Prislušenstvo:** • návod na použitie • meraci hrot • USB pribojka • softvér/driver CD • 9 V batéria (6F22) • krabica



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddeľne, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudske zdravie!

Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciu elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudska a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa likvidáciu elektroodpadu.

Batérie / akumulátory nesmiete vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Tento činnosť chráni životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

### Technické údaje


- kategória merania: CAT IV 600 V a 2. stupeň požiadaviek na znečistenie
- poistky: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V rýchla; 6x30 mm, F 10 A / 500 V rýchla
- okolitá teplota a vlhkosť vzduchu: 0 ~ 40 °C
- prevádzková výška: < 2000 m
- teplota a vlhkosť skladovacích priestorov: -10 ~ 50 °C
- max. povolené napätie medzi vstupom multimetra a zemou: 600 V DC alebo AC RMS
- displej: 4 digitový LCD
- max. hodnota na displeji: 3999
- vzorkovacia frekvencia: cca. 3 / sek.
- napájanie: 9 V batéria (6F22)
- znak merania nad hranicou: "OL" nápis na displeji
- znak polarity: objavi sa znak "+", v prípade negatívnej polarity
- výbitá batéria: objavi sa na displeji ikona
- rozmery: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- hmotnosť: cca. 250 g (bez batérie)

### Pripojenie k počítaču, používanie softvéru

Nainštalujte softvér a CD program multimetra náležite operačnému systému z nosiča. Pripojte prístroj k počítaču (na displeji prístroja sa objavi znak „PCLINK“). V prípade potreby prerobeť vstup, aby sa softvér mohol spojiť s multimetrom.

V tabuľke sú uvedené funkcie tlačidiel a ikonov.

<input type="button" value="CONNECT"/>	výber vstupu		zväčšovanie grafu
<input type="button" value="DISCONNECT"/>	štart merania		os Y max. zvyšovať, znižovať hodnoty
<input type="button" value="Y: 100"/>	zastavenie merania		vymazanie grafu a tabuľky
<input type="button" value="RESET"/>	os Y max. hodnota		uloženie vo formáte txt.
<input type="button" value="PRINT"/>	vymazanie minimálnej, maximálnej hodnoty		uloženie vo formáte xls.
	skok na začiatok grafov		Print
	skok na predchádzajúci graf		tlac
	skok na nasledujúci graf		MIN min. hodnota merania
	skok na koniec grafov		MAX max. hodnota merania

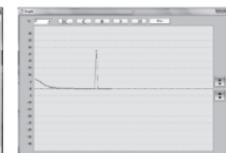

RO

## Informatii generale

Acest multimetru digital corespunde, din constructie, cerintelor de siguranta in exploatare cuprinse in standardul IEC 61010-1. In ceea ce priveste protectia la supratensiuni, corespunde categoriei CAT IV / 600 V, gradul de poluare al instrumentului fiind 2. Inaintea folosirii aparaturii, Vă rugam, cititi instructiunile de utilizare de mai jos si respectati regulile de siguranta in exploatare. CAT IV: măsurători efectuate asupra sursei de joasă tensiune – de ex. contoare de curent, cutii de jonctiune, dispozitive de protecție primară la supratensiuni. CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalații electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, șine de montaj, relee electromagnetice, cutii selective pentru protecție la supracurent etc. CAT II: măsurători in circuite electrice conectate in mod nemijlocit la retelele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile si dispozitive similare; CAT I: măsurători in circuite electrice care nu sunt conectate in mod nemijlocit la retele de alimentare cu tensiune electrica.

**Atentie:** Instructiunile de utilizare contin informatii si avertismente referitoare la exploatarea in conditii de siguranta, precum si la intretinerea aparaturii. Inaintea punerii in functiune a aparaturii, Vă rugam, cititi instructiunile de utilizare de mai jos si asigurati-Vă ca le-ai inteleas in mod corect. Intelegerarea deficitara a instructiunilor si nerescpectarea avertismentelor poate provoca accidente grave si daune materiale. Pentru a garantia siguranta Dumneavoastra, Vă rugam, folositi cablurile de masurare livrate ca accesoriu ale multimetrului. Inaintea punerii in functiune, Vă rugam, verificati starea aparaturii si asigurati-Vă ca nu a suferit nici o avare.

## Simboluri referitoare la siguranta

- Avertisment important!
- Cititi cele cuprinse in instructiunile de utilizare!
- Posibilitatea prezentarii unor tensiuni periculoase
- Baterii pentru împărtășire
- Izolație dublă (clasa a II-a de protecție la atingere)

## Intretinerea aparaturii

Inaintea desfacerii carcassei aparaturii sau a indepartarii compartimentului bateriei, indepartati cablurile de masurare. Inaintea deschiderii multimetrului, indepartati bateria si convingeti-Vă ca aparatul nu este incarcat static. In acest fel, veți putea evita deteriorarea componentelor multimetrului. La deschiderea multimetrului trebuie sa aveji in vedere faptul ca anumite condensatoare din componenta acestuia pot fi incarcate la o tensiune periculoasa, chiar daca aparatul a fost oprit. Calibrazie, intretinerea si depanarea multimetrului, precum si alte operatiuni similari pot fi efectuate doar de catre un specialist care cunoaste cu temeinicie functionarea aparaturii si pericolurile electrocutarii. Daca nu veiti folosi multimetrul o perioada mai indelungata de timp, scoateți bateria si depozitați aparatul într-o încăperă cu temperatură ambientală și umiditate relativă moderată. Dacă este necesar, înlocuiți (după caz) siguranțele fusibile cu siguranțe având următoarele parametri:

F1: 6x30 mm, F400 mA / 1000 V, F2: 6x30 mm, F 10A / 500 V

Nu utilizați nici un fel de material sau instrument abraziv și nici solventi pentru curățarea aparatului. Curățați multimetrul cu o cărpă ușor înmăiată în apă sau într-un detergent slab.

## Exploatarea aparaturii

- Dacă folosiți aparatul in zone sau incinte unde există interfețe electromagnetice puternice, va trebui să luati în considerare faptul că funcționarea multimetrului va putea deveni instabilă sau aparatul ar putea afisa un mesaj de eroare.
- Depășirea limitelor superioare ale domeniilor de măsurare indicate in aceste instructiuni de utilizare este interzisă.
- Utilizarea aparatului cu panou sparte demontat sau fixat in mod necorespunzător este, de asemenea, interzisă.
- In cazul măsurării rezistențelor sau capacitatilor electrice a componentelor, precum și a verificării diodelor sau a testării continuătății circuitelor, întrerupeți în prealabil tensiunea de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile și deschideți condensatoarele cu tensiune nominală înaltă.
- Procedați cu deosebită grijă în cazul măsurătorilor efectuate în circuitele care au în componenta lor conductoare fără izolație sau sine de montaj.
- Dacă sesizați un fenomen neobișnuit legat de funcționarea multimetrului, va trebui să opriți imediat aparatul și să trebui să-l duceti la reparat.
- Dacă nu cunoașteți valoarea maximă posibilă a mărimii (electrice) pe care uremează să o măsurăti, verificați domeniul de măsurare maxim al multimetrului în cazul mărimii respective pentru a evita situația în care mărimirea măsurată depășește chiar și limita superioară a acestui domeniu și a putea regla – in caz contrar – comutatorul rotativ la domeniu maxim disponibil. Oricum, dacă este posibil, selectați reglajul automat al domeniului de măsurare.
- Inaintea rotiri comutatorului, întrerupeți legătura dintre terminalele de măsurare și circuitul verificat.

• Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor și/sau testarea continuătății circuitelor se va efectua întotdeauna doar după întreruperea tensiunii de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile.

• În cazul in care efectuati măsurători in circuitele unui receptor de televiziune sau într-un circuit de curent alternativ, nu pierdeți din vedere faptul că amplitudinea tensiunii dintr-un punct de măsurare poate fi foarte mare și că aceste vârfuri de tensiune pot deteriora multimetrul.

• Pentru a evita pericolului electrocutării, procedați cu atenție sporită în cazul măsurării tensiunilor ce depășesc valoarea de 60 V CC sau 30 V CA valoare efectivă.

• În situația in care pe afișajul digital apare simbolul bateriei, aceasta trebuie înlocuită imediat. Dacă tensiunea furnizată de baterie este scăzută, pot apărea erori de măsurare sau pot surveni diferite accidente, cum ar fi electrocutarea persoanei care lucează cu aparatul.

• În cazul efectuării măsurătorilor, tineți-Vă degetele căt mai departe de bornele aparatului.

• Utilizarea multimetrului in apropierea gazelor, vaporilor sau pulberilor care prezintă pericol de explozie este interzisă.

• Funcționarea corectă a aparatului trebuie verificată înaintea fiecărei utilizări (de ex. prin măsurarea unei tensiuni cunoscute).

• În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT IV, tensiunea maximă admisibilă este de 600 V.

## Descrierea generală a aparatului

Acest multimetru digital a fost prevăzut cu un afișaj cu 7 segmente (SSD) de 4 cifre. Este destinat măsurării curentului continuu, curentului alternativ, tensiunii continue, tensiunii alternative, frecvenței, factorului de umplere, capacitații și rezistenței electrice. Totodată, aparatul permite verificarea diodelor sau testarea continuătății circuitelor. O funcție aparte a instrumentului este detectarea fazelor circuitelor electrice fără a fi nevoie de realizarea unui contact electric între aparat și circuitul respectiv. Multimetrul este capabil să măsoare valoarea relativă a mărimilor electrice și să comute în mod automat sau manual între diferențele domeniilor de măsurare ale acestora. De asemenea, valoarea măsurată poate fi memorată pe afișaj, acesta din urmă fiind prevăzut cu iluminare de fundal. În plus, aparatul se decuplează în mod automat după un anumit interval de timp presetat din fabrică. Cealetă funcție specială a instrumentului este posibilitatea de conectare la calculator prin intermediu unui cablu cu fișă USB.

## Semnificația simbolurilor care apar pe afișaj

	baterie descarcată	REL	funcția de afișare a valorii relative
	polaritate negativă a mărimii de intrare	%	a mărimii măsurate a fost activată măsurarea factorului de umplere a semnalelor digitale PWM
	tensiune alternativă/curent alternativ	mV, V	măsurarea tensiuni
	tensiune continuă/curent continuu	µA, mA, A	măsurarea intensității curentului
	verificarea diodelor	Ω, KΩ, MΩ	măsurarea rezistențelor/rezistoarelor
	testarea continuătății circuitelor	Hz, KHz, MHz	măsurarea frecvențelor
	reglajul automat al domeniului	nF, µF	măsurarea capacitații electrice
	de măsurare a fost activat	PCLINK	legătura dintre calculator și instrument a fost stabilită
	valorile măsurate a fost memorată		

## Funcțiile butoanelor de comandă

**FUNC** Dacă unei anumite pozitii a comutatorului rotativ îi corespund mai multe funcții secundare, selecțierea funcției secundare dorite se va efectua prin acționarea acestui buton. Comutarea între funcțiile secundare permise se face prin apăsarea repetată a butonului.

**RANGE** Buton pentru comutarea manuală intre diferențele domeniilor de măsurare: prima apăsare a butonului activează funcția de comutare manuală urmând ca apăsările successive ale butonului să provoace, pe rând, comutarea la următorul domeniu de măsurare disponibil. Pentru revenirea la comutarea automată intre domeniile de măsurare, butonul se va tine apăsat timp de 2 (două) secunde. În cazul măsurării frecvențelor și a capacitaților electrice, reglajul domeniilor de măsurare are loc exclusiv în mod automat.

**REL** Memorarea valorii relative: apăsarea acestui buton provoacă memorarea valorii măsurate la momentul respectiv, urmând ca pe afișaj să apară inscripția „REL”, iar valoarea măsurată să fie stearsă. Următoarea valoare afișată va fi o valoare relativă, comparată cu cea memorată. O nouă apăsare a butonului sau comutarea la o altă funcție va determina stergerea valorii relative.

**HOLD** La apăsarea acestui buton, pe afișaj se va memora valoarea măsurată la momentul respectiv. O nouă apăsare a butonului sau comutarea la o altă funcție va determina stergerea datei memorate.

**Hz%** Buton pentru comutarea intre funcțiile de măsurare a frecvenței / factorului de umplere. Fiecare apăsare a butonului determină comutarea la cealaltă funcție.



La apăsarea acestui buton, iluminatul de fundal se va cupla pentru un interval de timp de aproximativ 20 de secunde.

#### Bornele de intrare

<b>COM</b>	bormă (de intrare negativă) comună pentru toate mărările măsurate
<b>VΩ-Hz</b>	bormă (de intrare pozitivă) pentru măsurarea tensiunii, rezistenței/ rezistibilității, capacitatii, frecvenței și factorului de umplere, precum și pentru funcția de verificare a diodelor
<b>µA mA</b>	bormă (de intrare pozitivă) pentru măsurarea curenților cu intensitatea cuprinsă în intervalul de valori 0 – 400 mA
<b>10 A</b>	bormă (de intrare pozitivă) pentru măsurarea curenților cu intensitatea cuprinsă în intervalul de valori 400 mA – 10 A

#### Specificația tehnică referitoare la precizia de măsurare

Precizia de măsurare a instrumentului este garantată – în urma calibrării acestuia – pentru o perioadă de 12 (doisprezece) luni în condiție păstrării aparatului la temperaturi cuprinse între 18 și 28°C, precum și la o umiditate relativă cuprinsă în interval 0–75%.

#### FUNCTII

##### Funcția de economisire a bateriei

Dacă nu se efectuează nici o măsurătoare, sau nu se comută la o funcție nouă, multimețrul va trece în mod automat în stare de repaus (stand-by) după aproximativ 30 minute. Funcția servește la economisirea energiei bateriei și extinderea duratei de viață a acesteia. Apăsarea oricărui buton de comandă determină revenirea la starea activă a multimețrului.

##### Detectarea fazei fără realizarea contactului electric (No contact voltage, NCV)

Reglați comutatorul rotativ în poziția „NCV”. Dacă apropijați zona senzorului (marcată cu cifra „7” pe figură) de pe panoul frontal al instrumentului de un conductor care este fază sau un circuit electric de tensiune alternativă, indicatorul luminos (marcat cu cifra „2” pe figură) se va aprinde și se va emite un semnal sonor. Condiția semnalizării: prezența unei tensiuni alternative mai mari de 100 V RMS CA.

##### Observație:

Vă rugăm să nu Vă ghidați în exclusivitate după aparatul de măsură, deoarece conductor poate fi conectat la o tensiune periculoasă și în lipsa semnalizării de mai sus. Detectarea fazei poate depinde de tipul de priză electrică, de grosimea izolației, de prezența zgârmelor de radiofreqvență, precum și de alti factori care pot invalida rezultatul detectiei.

##### Măsurarea tensiunii continue (V)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la bormă „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii. Selectați funcția de măsurare a tensiunii continue (DC) prin apăsarea butonului „FUNC”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul verificat.

Observație: S-ar putea ca valoarea afisată să devină instabilă, în special în cazul domeniului de măsurare cu limită superioară de 400 mV, în situația în care cablul de măsurare nu a fost legat în mod efectiv la circuitul verificat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
400 mV	0,1 mV	±(0,8% + 3 unități)
4 V	1 mV	±(0,5% + 5 unități)
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

Impedanța de intrare: 10 MΩ.

Protecția la supratensiuni: 250 V CC sau o tensiune efectivă de 250 V RMS CA în cazul domeniului de măsurare de 400 mV, respectiv 600 V CC sau o tensiune efectivă de 600 V RMS CA în cazul domeniilor de măsurare corespunzătoare intervalului de tensiuni 4 V – 600 V.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 600 V CC.

##### Măsurarea curentului continuu (I<sub>DC</sub>, I<sub>mA</sub>, I<sub>A</sub>)

Conectați cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Conectați cablul de măsurare de culoare roșie în funcție de domeniul de valori în care se încadrează intensitatea curentului care va fi măsurat și reglați comutatorul rotativ în mod corespunzător, deci în maniera arătată în tabelul de mai jos:

Domeniul de valori în care se încadrează intensitatea curentului care va fi măsurat	Bormă care trebuie conectat cablul de măsurare de culoare roșie	Pozitia în care trebuie adus comutatorul rotativ
0 – 4 mA		
4 – 400 mA		
0,4 – 10 A	10 A	

Selectați funcția de măsurare a curentului continuu (DC) prin apăsarea butonului „FUNC”. Întrerupeți circuitul în care dorii să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ati întrerupt circuitul (unde dorii să efectuați măsurătoarea).

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
400 µA	0,1 µA	±(0,8% + 2 unități)
4 mA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(1,2% + 2 unități)

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă F400 mA / 1000 V – în cazul bornei „µAmA”;

siguranță fuzibilă F10 A / 500 V – în cazul bornei „10 A”. Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 5 A, durata măsurării continue nu va depăși 10 secunde.

##### Măsurarea valorii efective a tensiunii alternative (V)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la bormă „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii. Selectați funcția de măsurare a tensiunii alternative (AC) prin apăsarea butonului „FUNC”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul verificat.

Observație: S-ar putea ca valoarea afisată să devină instabilă, în special în cazul domeniului de măsurare cu limită superioară de 400 mV, în situația în care cablul de măsurare nu a fost legat în mod efectiv la circuitul verificat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
400 mV	0,1 mV	±(1% + 5 unități)
4 V	1 mV	±(0,8% + 5 unități)
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% + 3 unități)

Impedanța de intrare: 10 MΩ.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 600 V RMS CA.

Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 Hz – 60 Hz.

##### Măsurarea valorii efective a curentului alternativ (I<sub>AC</sub>, I<sub>mA</sub>, I<sub>A</sub>)

Conectați cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Conectați cablul de măsurare de culoare roșie în funcție de domeniul de valori în care se încadrează valoarea efectivă a curentului alternativ care va fi măsurat și reglați comutatorul rotativ în mod corespunzător, deci în maniera arătată în tabelul de mai jos:

Domeniul de valori în care se încadrează intensitatea curentului care va fi măsurat	Bormă care trebuie conectat cablul de măsurare de culoare roșie	Pozitia în care trebuie adus comutatorul rotativ
0 – 4 mA		
4 – 400 mA		
0,4 – 10 A	10 A	

Selectați funcția de măsurare a curentului alternativ (AC) prin apăsarea butonului „FUNC”. Întrerupeți circuitul în care dorii să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ati întrerupt circuitul (unde dorii să efectuați măsurătoarea).

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
400 µA	0,1 µA	±(1,5% + 2 unități)
4 mA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(20% + 5 unități)

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă F400 mA / 1000 V – în cazul bornei „µAmA”; siguranță fuzibilă F10 A / 500 V – în cazul bornei „10 A”. Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 Hz – 60 Hz. Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 5 A, durata măsurării continue nu va depăși 10 secunde.

##### Măsurarea frecvențelor

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la bormă „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția „Hz%”, după care selectați funcția de măsurare a frecvenței (Hz) cu ajutorul butonului „Hz%”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul verificat.

Observație: În cazul măsurării frecvențelor, reglați domeniile de măsurare are loc exclusiv în mod automat. Depășirea limitei superioare a intervalului tensiunilor de intrare este interzisă, deoarece poate conduce la defectarea instrumentului!

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
5 Hz	0,01 Hz	±(0,5% + 2 unități)
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

Tensiunea de intrare: 3 V CA.

Protecția la supratensiuni: 250 V CC sau 250 V RMS CA.

##### Măsurarea factorului de umplere a semnalelor digitale cu modulare în durată/lățime a impulsurilor (Pulse Width Modulation, PWM)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la bormă „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la bormă „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția „Hz%”, după care selectați funcția de măsurare a factorului de umplere (%) cu ajutorul butonului „Hz%”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul verificat.

Observație: Depășirea limitei superioare a intervalului tensiunilor de intrare este interzisă, deoarece poate conduce la defectarea instrumentului!

Domeniul de măsurare	Rezoluția
0 – 95 %	0,1 %

Tensiunea de intrare: 3 V CA.

Protecția la supratensiuni: 250 V CC sau 250 V RMS CA.

### Verificarea diodelor și testarea continuității circuitelor

**Verificarea diodelor:** Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cabilului de culoare roșie este pozitivă „+”.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „”, după care selectați funcția de verificare a diodelor („”) prin apăsarea butonului „FUNC”. Conectați cablul de culoare roșie la anodul diodei care urmărează să fie verificată, iar cablul de culoare neagră la catod. În urma acestor operații, multimetrul va afișa cu aproximație tensiunea de polarizare (direcță) a diodei. Dacă atât conectat cablurile de măsurare cu polaritatea inversă, se afișajă va apărea mesajul „OL”.

**Testarea continuității circuitelor:** Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cabilului de culoare roșie este pozitivă „+”.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „”, după care selectați funcția de testare a continuității circuitelor („”) prin apăsarea butonului „FUNC”. Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul verificat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și deschideți condensatoarele înaintea începerii măsurătorii. În caz de scurtcircuit (rezistență electrică inferioară valoiei de 50 Ω), aparatul va emite un semnal sonor.

Funcție	Rezoluție	Condiții de măsurare
	1 mV	Intensitatea curentului de măsurare: aproximativ 1 mA. Tensiunea de mers în gol: aproximativ 3,3 V.
	La o rezistență electrică inferioară valoiei de 50 Ω, aparatul va emite un semnal sonor.	Tensiunea de mers în gol: aproximativ 1,2 V.

Protecția la suprasarcină: 250 V CC sau 250 V RMS CA.

### Măsurarea capacitații electrice (H)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția „”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul verificat. În cazul în care condensatorul care va fi măsurat face parte dintr-un circuit, scoateți circuitul de sub tensiune și deschideți toate condensatoarele din componentă acestuia înaintea începerii măsurătorii.

**Observație:** În cazul măsurării capacitații electrice, reglați domeniul de măsurare

are loc exclusiv în mod automat. Cu cauză acestor măsurători, luati în considerare

faptul că timpul de măsurare de care multimetrul are nevoie pentru a efectua o

măsurare precisă, crește cu mărimea capacitații electrice măsurate (dacă aceasta este de ordinul microfarazilor, μF).

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizia de măsurare
40 nF	10 pF	±(3,0% + 5 unități)
400 nF	100 pF	
4 μF	1 nF	
40 μF	10 nF	
100 μF	100 nF	

Protecția la suprasarcină: 250 V CC sau 250 V RMS CA.

### Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor (Ω)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cabilului de culoare roșie este pozitivă „+”.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „”, după care selectați funcția de măsurare a rezistenței electrice (Ω) prin apăsarea butonului „FUNC”. Dacă rezistorul care va fi măsurat face parte dintr-un circuit, scoateți circuitul de sub tensiune și deschideți toate condensatoarele din componentă acestuia înaintea începerii măsurătorii.

Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizia de măsurare
400 Ω	0,1 Ω	±(1% + 5 unități)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	
10 MΩ	10 kΩ	±(1,2% + 15 unități)

Tensiunea aplicată circuitului deschis: aproximativ 0,4 V.

Protecția la supratensiuni: 250 V CC sau 250 V RMS CA.

### Înlocuirea bateriei și a siguranțelor fusibile

Dacă pe afișaj apare simbolul iconografic „”, va trebui să schimbați bateria. Siguranțele fusibile vor trebui înlocuite doar în cazuri rare, de regulă în urma unor erori comise în exploatarea aparatului. Înainte să schimbiți bateria sau a siguranței, opriți multimetrul și îndepărtați cablurile de măsurare. În cazul schimbării bateriei, deschideți surubul de pe panoul din spate al aparatului, iar în cazul schimbării siguranței îndepărtați prima dată capacul comportamentului bateriei, după care desurubați din panoul spate al multimetrului și surubul de sub brațul de fixare al instrumentului. Scoateți capacul aparatului de măsură. Schimbați bateria/siguranța. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriei. Fixați capacele cu ajutorul suruburilor aferente.

### Avertismente

Înaintea deschiderii aparatului, asigurați-vă că ati întrerupt legătura electrică dintre terminalele de măsurare ale multimetrului și circuitul verificat!

Înșurubați la loc suruburile panoului din spate pentru a asigura funcționarea stabilită a multimetrului și a evita posibilele accidente!

**Accesorii:** • instrucțiunile de utilizare • cablurile de măsurare • cablu cu fișe USB • CD-ul cu programul utilitar și driver-ul multimetrului • 1 buc. baterie de 9 (6F22) • cutia multimetrului

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului !

Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protecție mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.


### Date tehnice

- Categorie de supratensiune: CAT IV / 600 V, gradul de poluare 2.
- Siguranțe fusibile: siguranță rapidă 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V, siguranță rapidă 6x30 mm, F 10 A / 500 V.
- Temperatură ambiantă de funcționare a aparatului: 0 – 40°C.
- Altitudinea de funcționare: < 2000 m.
- Temperatura ambiantă de depozitare a aparatului: -10 – 50 °C.
- Tensiunea maximă admisibilă între borna de intrare pozitivă și pârmânt (borna „COM”) este de 600 V CC sau o tensiune efectivă de 600 V RMS CA.
- Afișaj: afișaj digital LCD de 4 cifre, valoarea maximă afișabilă fiind 3999.
- Viteză de eşantionare: aproximativ 3 eşantioane/secundă (3 Hz).
- Tensiunea de alimentare: 1 buc. baterie de 9 V (6F22).
- Semnalizarea depășirii limitei superioare a domeniului de măsurare: apariția mesajului „OL” pe afișaj.
- Semnalizarea polarității inverse: apariția semnului „-“ pe afișaj în caz de polaritate negativă.
- Dimensiunile aparatului: 180 mm x 86 mm x 52 mm.
- Masa: aproximativ 250 g (fără baterie).

### Conectarea la calculator și folosirea programului utilitar de măsurare/représentare grafică

Instalați programul utilitar și driver-ul multimetrului, folosind suportul de date corespunzător sistemului de operare al calculatorului Dumneavoastră. Conectați aparatul de măsură la calculator (pe afișaj sau apăsați inscripția „PCLINK”). Dacă este necesar, selectați o altă interfață de intrare pentru a stabili legătura dintre calculator și instrument.

Tabelul de mai jos explică semnificația butoanelor și simbolurilor iconografice aferente comenzilor pe care le poate executa programul utilitar:

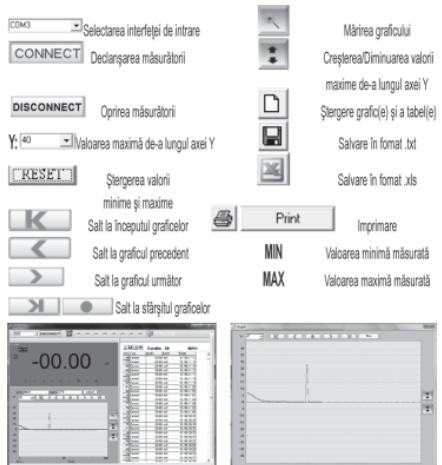

**SRB****Osnovne informacije**

Ovaj multimeter je projektovan tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda IEC 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 600V CAT IV i 2 stepenom zahtevu zagađenja. Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera. CAT IV: merenja kod niskonaponskih napajanja. Primer: merač potrošnje, razvodne kutije, uređaji se privremenom zaštitom prenapona. CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinski razvodnici, preklopnici, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd. CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji. CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu.

**Pažnja!** Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merni kablove koji su priloženi uz ovaj multimeter. Molimo vas da se pre svake upotrebe uverite da uređaj i merni kablovi nisu oštećeni.

**Simboli sigurnosti**

- Bitna upozorenje!
- Pročitajte napisano u uputstvu do kraja!
- Prisustvo opasnog napona
- Uzemljenje
- Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)

**Održavanje**

Pre skidanja omota instrumenta ili pre skidanja držača baterija izvucite merne kablove. Pre otvaranja instrumenta izvadite bateriju, uverite se da nema statičkog elektriciteta radi bezbednosti električnih komponenta instrumenta. Pre otvaranja instrumenata trebate znati da je možda ostao opasan napon u nekim napunjениm kondenzatorima, čak i onda ako je instrumenten isključen. Kalibraciju, održavanje ili popravku multimetra sime da radi samo stručno lice koje poznaje sastavne delove multimetra i sasvim je svestan opasnosti od strujnog udara. Ukoliko duže vreme ne koristite multimeter izvadite bateriju i ne skladište je na visokim temperaturama ili gde je visoka vlažnost vazduha. Po potrebi menjajte topljive osigurače prema sledećim parametrima:

F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V, F2: 6x30 mm, F 10A / 500 V

Na uređaju ne primenjujte nikakva agresivna hemijska i mehanička sredstva. Za čišćenje koristite samo vlažnu krupu ili blagji deterdžent.

**U toku upotrebe**

- Ako se multimeter koristi u jakom elektromagnetskom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i moguće je da dode do greške u merenju.
- Nikada ne pekorajuće bezbedne granične vrednosti koje su opisane u uputstvu.
- Uradaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopca, omota kada je rasstavljen. Mereni strujni krug isključite iz struje i ispraznite kondenzatore ukoliko merite otpor, prekid, diodu ili kapacitet.
- Budite pažljivi kada radite sa golim provodnicima i šinama.
- Ukoliko primetiti bilo kakvu nepravilnost pri merenju multimeter treba odmah isključiti i treba ga popraviti.
- Ukoliko merni vrednosti nisu poznate merenje treba početi sa najvećeg opsega merenja, ili birajte automatsko biranje opsega.
- Pre promene mernog opsega uvek odsvrinite merne kablove sa mernog strujnog kruga.

• Nikada ne vršite merenja otpora ili prekida u strujnom krugu koji je pod naponom.

• Obratite pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim mernim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.

• Da bi sprečili strujni udar budite pažljivi ako se vrše merenja ako je napon veći od 60 V DC ili efektivnih 30V AC.

• Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zamjeniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netačna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.

• Prilikom merenja prste držite dalje od mernih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.

• Multimeter ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.

• Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).

• U slučaju merenja CAT IV napona, napon ne sme da bude veći od 600 Volti.

**Opšti opis**

Ovaj multimeter je opremljen displejom sa 4 cifre sa 7 segmenta. Upotrebljivo za merenje jednosmerne, naizmenične struje i napomna, otpora, frekvencije, kapaciteta, faktora ispunе, ispitivanje diode i prekida. Funkcija bezkontaktnog ispitivanja faze. Pogodan je za relativna merenja poseduje pozadinsko osvetljenje i moguće je manualna ili automatska promena mernog opsega. Merena vrednost se može sačuvati na displeju. Automatsko isključenje. Ovaj multimeter se može priključiti na računar preko USB kabela.

**Simboli na displeju**

	prazna baterija		čuvanje mernih vrednosti
	obrnuti ulazni polaritet		čuvanje relativnih vrednosti
	naizmenični napon/struja	%	koefficijent ispune
	naizmenična struja	mV, V	merenje napona
	jednosmerni napon/struja	$\mu\text{A}$ , mA, A	merenje struje
	jednosmerna struja	$\Omega$ , $\text{k}\Omega$ , $\text{M}\Omega$	merenje otpora
	ispitivanje diode	Hz, KHz, MHz	merenje frekvencije
	ispitivanje prekida	nF, $\mu\text{F}$	merenje kapaciteta
	automatski merni opseg	PCLINK	veza sa računarcem

**Tasteri****FUNC**

Ako su na održenom položaju obrtnog prekidača dostupne više funkcija ovim se tasterom može odabratи željenu funkciju. Pritisnjem tastera se menjaju dostupne funkcije.

**RANGE**

Manualna promena mernog opsega: ovim se tasterom manuelno bira merni opseg, svakim pritiskom tastera će biti dostupan drugi merni opseg. Za povratak na automatski merni opseg taster držati pritisnut 2 sekunde.

**REL**

Relativna vrednost. Pritisnjem tastera se na tenutak memorise merna vrednost „REL“ i displej se nulira, nakon toga će se prikazati odnos vrednosti između memorisane i trenutne mernene vrednosti. Ponovnim pritiskom tastera ili promenom funkcije briše se relativna merna vrednost.

**HOLD**

Ovim tasterom se može sačuvati merna vrednost na displeju. Ponovnim pritiskom tastera ili promenom funkcije briše se podatak.

**Hz%**

Taster za frekvenciju/koefficijent ispune. Funkcije se biraju pritisnjem tastera.

Pozadinsko osvetljenje, nakon pritiska tastera radi oko 20 sekundi.

**SUN**

## Utičnice na uređaju

<b>COM</b>	zajednička utičnica za sve merene vrednosti (COM) (negativni pol)
<b>VΩ-It</b>	napon, otpor, kapacitet, frekvencija, koeficijent ispunе i ispitivanje diode (pozitivni pol)
<b>Hz%</b>	ispitivanje diode (pozitivni pol)
<b>μA mA</b>	struja (0 - 400 mA), ulaz (pozitivni pol)
<b>10 A</b>	struja (400 mA-10 A) ulaz (pozitivni pol)

## Tačnost

Nakon kalibracije, tačnost je obezbeđen godinu dana: temperatura okoline od  $18^{\circ}\text{C}$  do  $28^{\circ}\text{C}$ , ne veća relativna vlažnost vazduha od 0% do 75%.

## FUNKCIJE

### Funkcija za štednjnu baterije

Da bi baterija što duže trajala multimeter će se automatski isključiti ukoliko se ne vrši merenje. Automatsko isključenje se aktivira nakon isteka 30 minuta. Ponovnim pritiskom tastera ponovo se uljuće.

### Bezkontaktno ispitivanje faze (NCV)

Obrtni prekidač postavite u položaj „NCV“. Ukoliko se površina koja je označena na skici 7. približi provodniku koja je pod naponom oglašće se zvučni i svetlosni signal (sica 2.). Uslovi signala: napon treba da je veći od 110 V AC RMS.

**Napomena:** Nemojte se oslanjati samo na instrument, može da se desi da i bez signala instrumenta ipak bude napona u provodniku. Osetljivost zavisi od utičnice koja se ispituje, provodnika, debljine materijala, radiofrekventnih smetnji. Ove okolnosti mogu da učine ispitivanje nevažećim.

### Merenje jednosmernog napona (V)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu **VΩ-It**, crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj za merenje napona. Tasterom „FUNC“ odaberite funkciju merenja jednosmernog napona (P5). Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug.

**Napomena:** moguće je nestabilan ispis (pre svega u opsegu 400 mV) na displeju dok multimeter nije priključen na strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
400 mV	0,1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odstupanje} + 3 \text{ digita})$
4 V	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

Uzlazna impedansa: 10 MΩ

Zaštita od prenapona: kod opsega 400 mV: 250 V DC ili AC RMS, kod opsega 4 V – 600 V: 600 V DC ili AC RMS

Maksimalni ulazni napon: 600 V DC

### Merenje jednosmerne struje (μA mA A)

Crni merni kabel priključite u „COM“ utičnicu. Zavisno od merene vrednosti crveni merni kabel priključite u odgovarajuću utičnicu u podesite obrtni prekidač:

Merena struja	Utičnica za crveni merni kabel	Položaj obrtnog prekidača
0 – 4 mA	μA mA	$\frac{\mu\text{A}}{\text{mA}}$
4 – 400 mA	μA mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
0,4 – 10 A	10 A	A

Tasterom „FUNC“ odaberite merenje jednosmerne vrednosti (P6). Prekinite strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne tačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
400 μA	0,1 μA	$\pm(0,8\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$
4 mA	1 μA	
40 mA	10 μA	
400 mA	100 μA	
10 A	10 mA	$\pm(1,2\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$

Zaštita od preopterećenja: F400 mA / 1000 V osigurač kod „μAmA“ utičnice; F10 A / 500 V osigurač kod „10 A“ utičnice.

Ukoliko je merena struja slučajno veća od 5A dužina merenje ne sme da bude duža od 10 sekundi.

### Merenje naizmeničnog napona (V)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu **VΩ-It**, crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj za merenje napona. Tasterom „FUNC“ odaberite funkciju merenja naizmeničnog napona (P5). Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug. Napomena: moguće je nestabilan ispis (pre svega u opsegu 400 mV) na displeju dok multimeter nije priključen na strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
400 mV	0,1 mV	$\pm(1\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$
4 V	1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ odstupanje} + 3 \text{ digita})$

Uzlazna impedansa: 10 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 600 V AC RMS

Merni opseg: 50 Hz - 60 Hz

### Merenje naizmenične struje ( $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ )

Crni merni kabel priključite u „COM“ utičnicu. Zavisno od merene vrednosti crveni merni kabel priključite u odgovarajuću utičnicu i podesite obrtni prekidač:

Merena struja	Utičnica za crveni merni kabel	Položaj obrtnog prekidača
0 – 4 mA	μA mA	$\frac{\mu\text{A}}{\text{mA}}$
4 – 400 mA	μA mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
0,4 – 10 A	10 A	A

Tasterom „FUNC“ odaberite funkciju (AC). Prekinite strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne tačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
400 μA	0,1 μA	$\pm(1,5\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$
4 mA	1 μA	
40 mA	10 μA	
400 mA	100 μA	
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$

Zaštita od preopterećenja: F400 mA / 1000 V osigurač kod „μAmA“ utičnice; F10 A / 500 V osigurač kod „10 A“ utičnice. Merni opseg: 50 Hz – 60 Hz. Ukoliko je merena struja slučajno veća od 5A dužina merenje ne sme da bude duža od 10 sekundi.

### Merenje frekvencije

Crveni merni kabel priključite u utičnicu **VΩ-It**, crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u „Hz%“ položaj. Tasterom „Hz%“ odaberite funkciju (Hz). Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug.

**Napomena:** merenje ferekvencije radi samo u automatskom režimu promene mernog područja. ne prekoračite dozvoljene vrednosti ulaznog napona, to dovodi do kvara multimetra!

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
5 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,5\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
50 kHz	100 Hz	
500 kHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

Uzlazni napon: 3 V AC

Zaštita od prenapona: 250 V DC ili 250 V AC RMS

### Merenje koeficijenta ispunjenosti

Crveni merni kabel priključite u utičnicu **VΩ-It**, crni u „COM“ utičnicu.

Obrtni prekidač postavite u položaj „Hz%“. Tasterom „Hz%“ odaberite funkciju (%). Pipalice mernih kablova postavite na merni strujni krug.. Napomena: ne prekoračite dozvoljene vrednosti ulaznog napona, to dovodi do kvara multimetra!

Merni opseg	Rezolucija
10 - 95 %	0,1 %

Ulazni napon: 3 V AC

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS

#### Ispitivanje diode i prekida

**Ispitivanje diode:** Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u položaj. Tasterom „FUNC“ namestite funkciju (). Crvenu pipalicu stavite na anodu diode, crnu pipalicu na katodu. Na displeju će se moći očitati prag provođenja. Pri obrnutom priključenju ispis je „OL“.

**Ispitivanje prekida:** Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj. Tasterom „FUNC“ namestite funkciju (). Pipalice postavite na merni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manji, od 50 Ω), oglašava se zvučni signal.

Funkcija	Rezolucija	Merno okruženje
	1 mV	Struja merenja: oko 1 mA Napon praznog hoda: oko 3,3 V
	Ispod 50 Ω oglasa se zvučni signal	Napon praznog hoda: oko 1,2 V

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS

#### Merjenje kapaciteta (

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj. Pre postavljanja pipalice na strujni krug, isključite uređaj koji ispitujete i ispraznite kondenzatore.

**Napomena:** merjeni kapaciteti radi samo u automatskom režimu promene mernog područja.

Prilikom merenja obratite pažnju da se ukoliko mere veće vrednosti ( $\mu F$ ) za tačno merenje je potrebno nekoliko sekundi.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
40 nF	10 pF	±(3,0% odstupanje + 5 digita)
400 nF	100 pF	
4 μF	1 nF	
40 μF	10 nF	
100 μF	100 nF	

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili AC RMS

#### Merjenje otpora ( $\Omega$ )

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u položaj. Tasterom „FUNC“ namestite funkciju ( $\Omega$ ). Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
400 Ω	0,1 Ω	±(1% odstupanje + 5 digita)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	
10 MΩ	10 kΩ	±(1,2% odstupanje + 15 digita)

Napon u otvorenom strujnom krugu: oko 0,4 V

Zaštita od prenapona: 250 V DC ili AC RMS.

#### Zamenja baterije i osigurača

Ako se na displeju pojavi ikonica potrebno je zamjeniti bateriju. Zamenja osigurača je retka i uglavnom potiče iz neke greške prilikom merenja. Pre početka zamene baterije ili osigurača prvo isključite uređaj i izvadite merne kablove. Za zamenu baterije/osigurača izvadite

šaraf sa zadnje strane multimetra, prilikom zamene osigurača prvo odstranite poklopac baterije i šaraf koji je ispod naslona. Skinite poklopac. Zamenite bateriju/osigurač. Pazaci na polaritet postavite bateriju i sklopejte multimetar.

#### Napomena

Pre nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablovi skinuti sa strujnog kruga! Nakon sklapanja uvek vratiće šarafe da bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

**U prilogu:** • uputstvo za upotrebu • merni kablovi sa pipalicama • USB kabel • program/drajver CD • baterija 9 V (6F22) • kutija



Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinja!

Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaš lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prividamo i snosimo svu odgovornost.

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlažanju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štititi okolinu, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

#### Tehnički podaci


- kategorija merenja: CAT IV 600 V i 2 stepeno zagadjenje
- osigurači: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V brzi; 6x30 mm, F10 A / 500 V brzi
- temperatura okoline i vlažnost vazduha: 0 ~ 40 ° C
- visina rada: < 2000 m
- temperatura skladištenja: -10 ~ 50 ° C
- maksimalni ulazni napon: 600 V DC vagy AC RMS
- displej: 4 cifara LCD
- displej: LCD, do 3999 brojeva
- brzina osvežavanja: oko 3/sek.
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol prilikom prekoračenja mernog opsega: na displeju „OL“
- ispis polariteta: na displeju „+“ u slučaju obrnutog polariteta
- prazna baterija: na displeju
- dimenzije: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- masa: oko 250 g (sa baterijom)

#### Povezivanje sa računaram, upotreba softvera

Prema operativnom sistemu instalirajte program, i drajver multimetra. Prikućite instrument na računar (na displeju instrumenta će se pojaviti ikonica „PCLINK“). Potrebi podesiti ulaz da bi se instrument automatski povezao sa računaram.

Dostupne funkcije su opisane u tabeli.

	odabir ulaza		uvećavanje grafikona
	Y osa maks. povećanje		Y osa maks. povećanje
	brisanje minimum i maksimum vrednosti		memorisanje u bt. formatu
	skok na početak grafikona		memorisanje u xls. formatu
	skok na prethodni grafikon		merena minimalna vrednost
	skok na sledeći grafikon		merena maksimalna vrednost
	skok na kraj grafikona		

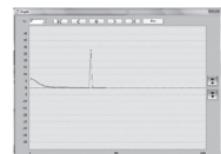

## SLO

### Osnovne informacije

Ta multimeter je narejen tako da ustreza varnostnim zahtevam standarda IEC 61010-1. Ustreza kategorijam merjenja 600V CAT IV in 2 stopenjski zahtevi onesnaževanja. Pred uporabo te naprave preberite navodilo in se pridružite opisanih varnostnih mer. CAT IV: merjenja pri nizkonapetostnih napajanjih . Primer: merilec porabe , razdelilne škatle , naprave s prvostenjsko zaščito prepelosti. CAT III: merjenja v objektih , pogonih. Primer: stacionarne naprave , razdelilne omarice , povezovanja, sinski razdelilniki , preklopni , naprave za zaščito pred velikim tokom, razdelilne škatle itn. CAT II: merjenja v tokovnih krogih kateri so direktno povezani na nizkonapetostno omrežje . Primer: hišne naprave , prenosne naprave. CAT I: merjenja v tokovnih krogih kateri niso direktno povezani na nizkonapetostno omrežje

**⚠️ Pozor !** Navodilo vsebuje informacije o varnem rokovjanju, vzdrževanju in opombah . Pred uprabo preberite in si raztrolmdite navodilo . Nerazumevanje napisanega navodila lahko ima težke posledice in škodo . Zaradi vaše varnosti Vas prosimo da uporabljate merne kable kateri so priloženi tej napravi , multimetu . Prosimo Vas da pred vsako uporabo preverite napravo in merne kable zaradi morebitnih poškodb.

### Simboli sigurnosti



Pomembna opozorila!



Preberite napisano v navodilih do konca!



Prisotnost nevarne napetosti



Ozemljitev



Dvojna izolacija  
(II. klasa zaščite)

### Vzdrževanje

Pred snemanjem ovitek naprave ali pred snemanjem držala baterij izvlecite merilne kable. Pred odpiranjem naprave izvlecite baterijo , preprizite se ali obstaja statična električna zaradi varnosti električnih komponent inštrumenta. Pred odpiranjem inštrumenta morate vedeti da bi lahko mogoče ostala nevarna napetost v nekaterih napolnjenih kondenzatorjih, tudi če je naprava izklopljena. Kalibracijo, vzdrževanje ali popravilo multimetra lahko opravi samo strokovno usposobljena oseba katera pozna sestavnine dele multimetra in se povsem zaveda nevarnosti pred električnim udarom. V kolikor dalj časa ne uporabljate multimeter izvlecite baterijo in ne skladiščite na visokih temperaturah ali tam kjer je visoka vlažnost zraka.Po potrebi menjajte taline varovalke po naslednjih parametrih :

F1: 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V,

F2: 6x30 mm, F 10A / 500 V

Za čiščenje naprave ne uporabljajte nikakršna agresivna kemična in mehanična sredstva. Za čiščenje uporabite samo vlažno kropo ali blagji detergent .

### Tekom uporabe

- Če se multimeter uporablja v močnem elektromagnetnem polju morate vedeti da merjenja lahko odstopajo in so možne napake pri merjenju .
- Nikoli ne prekorakite varnostne mejne vrednosti katera so opisana v navodili .
- Napravo nikoli ne uporabljajte brez zadnjega pokrova , ovitka , kadar je razstavljen.
- Merjeni tokovi krog izklopite iz tokovnega omrežja in izpraznite kondenzatorje v kolikor merite upor, prekinitev, diodo ali kapaciteto.
- Bodite pozorni pri delu z golimi prevodniki in šinami
- V kolikor opazite kakršno koli nepravilnost pri merjenju ,multimeter je potreben takoj izklopiti in ga je potrebno popraviti.
- V kolikor merjene vrednosti niso znane , merjenje je potrebno začeti iz največjega obsega merjenja .
- Pred zamenjavo merjenega obsega vedno odstranite merilne kable iz merjenega tokovnega kroga.

• Nikoli ne izvajajte meritve upora ali prekinitev v tokovnem krogu kateri je pod napetostjo

• Bodite pozorni ker Vaša naprava morda ne bo delovala kadar se vršijo merjenja na nekaterih merilnih točkah pri TV ali napravah katere lahko imajo napetost z veliko amplitudo.

• Za preprečitev električnega udara, bodite previdni, če ste opravili meritve, če je napetost večja kot 60 V DC ali aktivenih 30V AC .

• Če se pojavi simbol baterije na zaslonu ,baterijo je treba takoj zamenjati. Merjenje s staro baterijo lahko povzroči netočna merjenja, napake in v skrajnem primeru, električni udar.

• Pri merjenju "prste stran" od merilnih točk, terminalov in kovinskih predmetov.

• Multimeter ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju v prisotnosti plina, hlapov, prahu ki lahko eksplodira

• Zaradi pravilnih meritev pred vsako uporabo testirajte napravo (primer: z znano vrednostjo napetosti ).

• V kolikor se meri napetost vrste CAT IV napetosti , napetost ne sme biti večja od 600 Voltov.

### Splošni opis

Ta multimeter je opremljen z zaslonom z 4 številke iz 7 segmentov. Uporabno za merjenje enosmernega , izmenične napetosti in toka , upora, frekvence , kapacitete, faktorja polnosti , diode, prekinitev. Funkcija brzokontaktnega preiskovanja faze . Primer za relativna merjenja vsebuje osvetlitev ozadja in možna je ročna ali avtomatska spremembu merilnega obsega. Merjena vrednost se lahko shrani na zaslonu . Avtomatski izklop . Ta multimeter se lahko priklopi na računalnik preko USB kabla .

### Simboli na zaslonu



prazna baterija



obrnjena vhodna polarnost



izmenična napetost /



izmenični tok



enosmerna napetost /



enosmerni tok



preiskovanje diode



preiskovanje prekinitev



avtomatski merilni obseg



ohranjanje merjene vrednosti



ohranjanje relativnih vrednosti



koefficient polnosti



merjenje napetosti



merjenje toka



merjenje upora



merjenje frekvence



merjenje kapacitete



veza z računalnikom

### Tasteri

#### FUNC

Če je v določenem položaju vrtljivega stikala dostopno več funkcij z tem stikalom lahko izberete želeno funkcijo. Pritiskom na stikalo se menjajo funkcije ki so dostopne .

#### RANGE

Ročna spremembra merilnega obsegja: s tem stikalom se ročno izbera merilni obseg, s pritiskom na stikalo bo vedno dostopen drugačen merilni obseg. Za povratek na avtomatski merilni obseg morate stikalo držati pritisnjeno 2 sekundi.

#### REL

Relativna vrednost. Pritiskom na stikalo se na trenutek hrani merjena vrednost in zaslon se nulira, po tem se bo prikazal odnos vrednosti med hrانjanjem in trenutno merjeno vrednostjo . Ponovnim pritiskom na stikalo ali spremembu funkcije se briše relativna merjena vrednost.

#### HOLD

S tem stikalom se lahko hrani merjena vrednost na zaslonu . Ponovnim pritiskom na stikalo ali s premembbo funkcije se briše podatek .

#### Hz%

Stikalo za frekvenco /koeficient polnosti . Funkcije se izbirajo pritiskanjem stikala

#### COM

Osvetlitev ozadja , po pritisku stikala deluje cca 20 sekund.

#### Vtčnice na napravi

skupna vtčnica za vse merjene vrednosti (COM) (negativni pol)

#### VΩ-Hz

napetost, upor , kapaciteta, frekvanca, koeficient polnosti in preiskava ispitivanje diode (pozitivni pol)

$\mu\text{A}$  mA struja (0 - 400 mA), ulaz (pozitivni pol)  
10 A struja (400 mA - 10 A) ulaz (pozitivni pol)

#### Natančnost

Referenčne vrednosti: temperatura okolia od  $18^\circ$  do  $C 28^\circ$ , ne većja relativna vlažnost zraka kot od 0% do 75%.

#### FUNKCIJE

##### Funkcija za varčnost baterije

Da bi baterija kar se da daje trajala multimeter se bo avtomatsko izklopil in kolikor se merjenje ne izvaja. Avtomatski izklop se aktivira po izteku 30 min. Ponovni pritiskom stikala se znova vklopi.

##### Brekzkontaktno preiskovanje faze (NCV)

Vrtljivo stikalo postavite v položaj „NCV“. V kolikor se površina katera je označena na skici 7. približa prevodniku kateri je pod napetostjo se bo oglašil zvočni in svetlobni signal (skica 2). Pogoji signalata: napetost mora biti večja od 110 V AC RMS.

**Opomba:** Ne se zanašati samo na instrument, lahko se zgodi da je tudi brez signala instrumenta napetost v prevodniku. Občutljivost je odvisna od vtičnice katere preiskujete , prevodnika, debeline materiala, radio frekvenčnih motenj . Vse te okoliščine lahko naredijo preiskovanje neuspešnim.

##### Merjenje enosmerne napetosti ( $\tilde{V}$ )

Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico  $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj za merjenje napetosti . S stikalom „FUNC“ izberite funkcijo merjenja enosmerne napetosti ( $\frac{\text{mV}}{\text{V}}$ ). Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog .

**Opomba:** možen je nestabilen izpis (predvsem v obsegu 400 mV) na zaslonu dokler multimeter ni priklopljen na tokovni krog .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
400 mV	0,1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odstopanje} + 3 \text{ digita})$
4 V	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ odstopanje} + 5 \text{ digita})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	

Vhodna impedanca: 10 MΩ

Zaščita pred preprenetostjo:

pri obsegu 400 mV: 250 V DC ali AC RMS,

pri obsegu 4 V – 600 V: 600 V DC ali AC RMS

Maksimalna vhodna napetost: 600 V DC

##### Merjenje enosmerne napetosti ( $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ )

Črni merilni kabel priključite v "COM" vtičnico. Odvisno od merjene vrednosti rdeči merilni kabel priključite v ustrezno vtičnico in nastavite vrtljivo stikalo :

Merjeni tok	Vtičnica zardeč merilni kabel	Položaj vrtljivega stikala
0 – 4 mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
4 – 400 mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
0,4 – 10 A	10 A	A

S stikalom „FUNC“ izberite funkcijo ( $\frac{\text{mV}}{\text{V}}$ ) Prekinite tokovni krog v katerem želite meriti tok in na merilne točke postavite tipalke .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
400 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm(0,8\% \text{ odstopanje} + 2 \text{ digita})$
4 mA	1 $\mu\text{A}$	
40 mA	10 $\mu\text{A}$	
400 mA	100 $\mu\text{A}$	
10 A	10 mA	$\pm(1,2\% \text{ odstopanje} + 2 \text{ digita})$

Zaščita pred preprenetostjo: F400 mA / 1000 V varovalka pri „ $\mu\text{AmA}$ “ vtičnici; F10 A / 500 V varovalka pri „10 A“ vtičnici. V kolikor merjeni tok večji od 5A dolžina merjenja ne sme biti bolj dolga kot 10 sekund. Merilni obseg: 50 Hz – 60 Hz

##### Merjenje naizmeničnega napona ( $\tilde{V}$ )

Crveni merilni kabel priključite v vtičnico  $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ , črni v "COM" vtičnico. Obrtni prekidač postavite v položaj za merjenje napona. Tasterom „FUNC“ odaberite funkcijo merjenja naizmeničnega napona ( $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ ). Tipalice merilnih kablov postavite na mereni strujni krug.

**Napomena:** moguće je nestabilen ispis (pre svega u obsegu 400 mV) na displeju dok multimeter nije priključen na strujni krug.

##### Merjenje izmenične napetosti ( $\tilde{V}$ )

Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico  $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ , črni v "COM" vtičnico. S stikalom „FUNC“ izberite funkcijo ( $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ ). Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog .

**Opomba:** možen je nepravilen izpis (predvsem v obsegu 400 mV) na zaslonu dokler multimeter ni priklopljen na tokovni krog

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
400 mV	0,1 mV	$\pm(1\% \text{ odstopanje} + 5 \text{ digita})$
4 V	1 mV	$\pm(0,8\% \text{ odstopanje} + 5 \text{ digita})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ odstopanje} + 3 \text{ digita})$

Vhodna impedanca: 10 MΩ. Maksimalna vhodna napetost : 600 V AC RMS. Merilni obseg: 50 Hz - 60 Hz

##### Merjenje naizmenične struje ( $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ )

Crni merilni kabel priključite u "COM" utičnicu. Zavisno od merene vrednosti crveni merilni kabel priključite u odgovarajuću utičnicu i podešite obrtni prekidač:

##### Merjenje izmeničnega toka ( $\frac{\text{mA}}{\text{A}}$ )

Črni merilni kabel priključite v "COM" vtičnico. Odvisno od merjene vrednosti rdeči merilni kabel priključite v ustrezno vtičnico in nastavite vrtljivo stikalo :

Merjeni tok	Vtičnica za rdeči merilni kabel	Položaj vrtljivega stikala
0 – 4 mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
4 – 400 mA	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$	$\frac{\text{mA}}{\text{A}}$
0,4 – 10 A	10 A	A

##### S stikalom „FUNC“ izberite funkcijo ( $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ ).

Prekinite tokovni krog v katerem želite meriti tok in na merilne točke postavite tipalke .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
400 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm(1,5\% \text{ odstopanje} + 2 \text{ digita})$
4 mA	1 $\mu\text{A}$	
40 mA	10 $\mu\text{A}$	
400 mA	100 $\mu\text{A}$	
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ odstopanje} + 5 \text{ digita})$

Zaščita pred preprenetostjo: F400 mA / 1000 V varovalka pri „ $\mu\text{AmA}$ “ vtičnici; F10 A / 500 V varovalka pri „10 A“ vtičnici. V kolikor merjeni tok večji od 5A dolžina merjenja ne sme biti bolj dolga kot 10 sekund. Merilni obseg: 50 Hz – 60 Hz

##### Merjenje frekvence

Crveni merilni kabel priključite v utičnicu  $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ , črni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač: Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico  $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v „Hz%“ položaj. S stikalom „Hz%“ izberite funkcijo (Hz). Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog .

**Opomba:** merjenje frekvence deluje samo v avtomatskem režimu spremembe merilnega področja. Ne presegaj dovoljene vrednosti vhodne napetosti , to lahko pripelje do okvare multimetra!

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
5 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,5\% \text{ odstopanje} + 2 \text{ digita})$
50 Hz	0,1 Hz	
500 Hz	1 Hz	
5 kHz	10 Hz	
500 kHz	100 Hz	
5 MHz	1 kHz	
5 MHz	10 kHz	

Vhodna napetost : 3 V AC

Zaščita pred preprenetostjo: 250 V DC ali 250 V AC RMS

##### Merjenje koeficenta polnosti

Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico  $\frac{\text{Hz}}{\text{Hz}}$ , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj „Hz%“. S stikalom „Hz%“ izberite funkcijo (%). Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog .

**Opomba:** ne presegati dovoljene vrednosti vhodne napetosti , to lahko pripelje do okvare multimeterja!

Merilni obseg	Resolucija
10 - 95 %	0,1 %

Vhodna napetost : 3 V AC

Zaščita pred preobremenjenostjo : 250 V DC ali 250 V AC RMS

**Preiskovanje diode:** Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico. (rdeča tipalka je "+" pol). Vrtljivo stikalo postavite v položaj. S stikalom „FUNC“ nastavite funkcijo ().Rdečo tipalko postavite na anodo diode, črno tipalko na katodo. Na zaslonu se lahko očita prag prevodnosti. Pri obratnem priklopu je izpis „OL“.

**Preiskovanje prekinitev:** Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj. S stikalom „FUNC“ nastavite funkcijo (). Tipalke postavite na merjeni tokovni krog .V kolikor je tokovni krog povezan s kakšnim usmernikom , prvo izklopite napajanje, in izpraznite kondenzatorje. V kolikor je krake stik (manjši, od 50 Ω), so oglaša zvočni signal.

Funkcija	Resolucija	Merilno okolje
	1 mV	Tok merjenja: cca 1 mA Napetost praznega hoda: cca 3,3V
	Izpod 50 Ω se oglaša zvočni signal	Napetost praznega hoda: cca 1,2V

Zaščita pred preobremenjenostjo : 250 V DC ali 250 V AC RMS

### Merjenje kapacitete ()

Rdeči merilni kabel vstavite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj. Preden nastavite tipalke v tokovni krog ,izklopite napravo katero preiskujete in izpraznite kondenzatorje.

**Opomba:** merjenje kapacitete deluje samo v avtomatskem rezimu spremembe merilnega področja.

Pri merjenju boste pozorni da v kolikor se merijo večje vrednosti ( $\mu F$ ) za natančno merjenje je potrebno nekaj sekund

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
40 nF	10 pF	±(430% odstopanje +5 digita)
400 nF	100 pF	
4 µF	1 nF	
40 µF	10 nF	
100 µF	100 nF	

Zaščita pred preobremenjenostjo: 250 V DC ali 250 V AC RMS

### Merjenje upora ( $\Omega$ )

Rdeči merilni kabel vstavite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico.(rdeča tipalka je "+" pol). Vrtljivo stikalo postavite v položaj.

S stikalom „FUNC“ namestite funkcijo ( $\Omega$ ). Če je merjeni upornik v tokovnem krogu prvo izklopite napajanje, in izpraznite kondenzatorje.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
400 Ω	0,1 Ω	±(1% odstopanje + 5 digit)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	100 Ω	
4 MΩ	1 kΩ	
10 MΩ	10 kΩ	±(1,2% odstopanje + 15 digit)

Napetost v odprttem tokovnem krogu :cca 0,4 V

Zaščita pred prenapetostjo : 250 V DC ali 250 V AC RMS.

### Menjava baterije in varovalke

Če se na zaslonu prikaže ikona potrebno je zamenjati baterijo. Menjava varovalke je redka in v glavnem izhaja iz kakšne napake pri merjenju . Pred začetkom menjave baterije ali varovalko prvo izklopite napravo in izvlecite merilne kabla . Za zamenjavo baterije/varovalke izvlecite vijak na zadnji strani multimetra , pri zamenjavi varovalke prvo odstranite pokrov baterije in vijak kateri se nahaja pod naslonom . Smetite pokrov . Zamenjajte baterijo/varovalko . Boste pozorni na polarnost pri vstavljanju baterije in izklopite multimeter.

### Opomba

Preden se naprava odpira vedno se prepričajte da so merilni kabli izven tokovnega kroga! Po sestavljanju naprave vrnite vijke na svoje mesto zaradi stabilnosti naprave in varnega delovanja !

**Priiloženo:** • navodilo za uporabo • merilni kabli s tipalkami • USB kabel • program/gonilnik CD • baterija 9 V (6F22) • škatla



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki .to onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali !

Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . S tem ščitite okolje ,vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelní. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakónélyre gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Iggy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantíva.

### Tehnični podatki

- Kategorija merjenja: CAT IV 600 V in 2 stopenjsko onesnaževanja
- Varovalke : 6x30 mm, F 400 mA / 1000 V V, hitre; 6x30 mm, F 10A / 500 V ,hitre
- Temperatura okolja in vlažnost zraka : 0 - 40 ° C
- Višina delovanja : <2000 m
- Temperatura skladишčenja: -10 ~ 50 ° C
- Maksimalna vhodna napetost : 600 V DC vagy AC RMS
- zaslon : 4 številke, LCD zaslon
- zaslon : LCD, do 3999 številk
- hitrost osveževanja :cca 3/sek.
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol ob prekoracični merilnega obsega: na zaslonu "OL"
- izpis polarnosti : na zaslonu "-" v primeru obrnjene polarnosti
- prazna baterija: na zaslonu "
- dimenzije: 180 mm x 86 mm x 52 mm
- teža : cca 250 g (z baterijo)

### Povezava z računalnikom , uporaba programske opreme

Pot določa operacijski sistem in instalirajte program in gonilnik multimetra. Priključite instrument na računalnik (na zaslonu instrumenta se bo pojavila ikona „PCLINK“). Po potrebi nastavite vhod da se instrument avtomatski poveže z računalnikom .

Razpoložljive funkcije so opisane v tabeli.

CONNECT	Izbira vhoda
Zagon merjenja	Y os maks. povečave vrednosti, zmanjšanje
Ustavitev merjenja	Izbriši grafikon in tabele
Y os maks . vrednost	Ohranjanje in txt. formatu
Print	Ohranjanje in xls. formatu
skok na začetek grafikona	Natisni
skok na prejšnji grafikon	merjena minimalna vrednost
skok na naslednji grafikon	merjena maksimalna vrednost
skok na konec grafikona	

**MS 8250B**



**Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.  
[www.sal.hu](http://www.sal.hu) • Származási hely: Kína

**Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**  
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400  
[www.salshop.sk](http://www.salshop.sk) • Krajina pôvodu: Čína

**Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Comuna Gilău, județul Cluj, România  
Str. Principală nr. 52. Cod poștal: 407310  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489  
[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Tara de origine: China

**Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija  
Tel.: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska  
Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

**Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**  
Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64  
Mail: [office@elementa-e.si](mailto:office@elementa-e.si) • [www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si)  
Država porekla: Kitajska

